




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/112

Дана: 30.05.2023. год.

БИЛТЕН бр. 112
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
30.05.2023. године

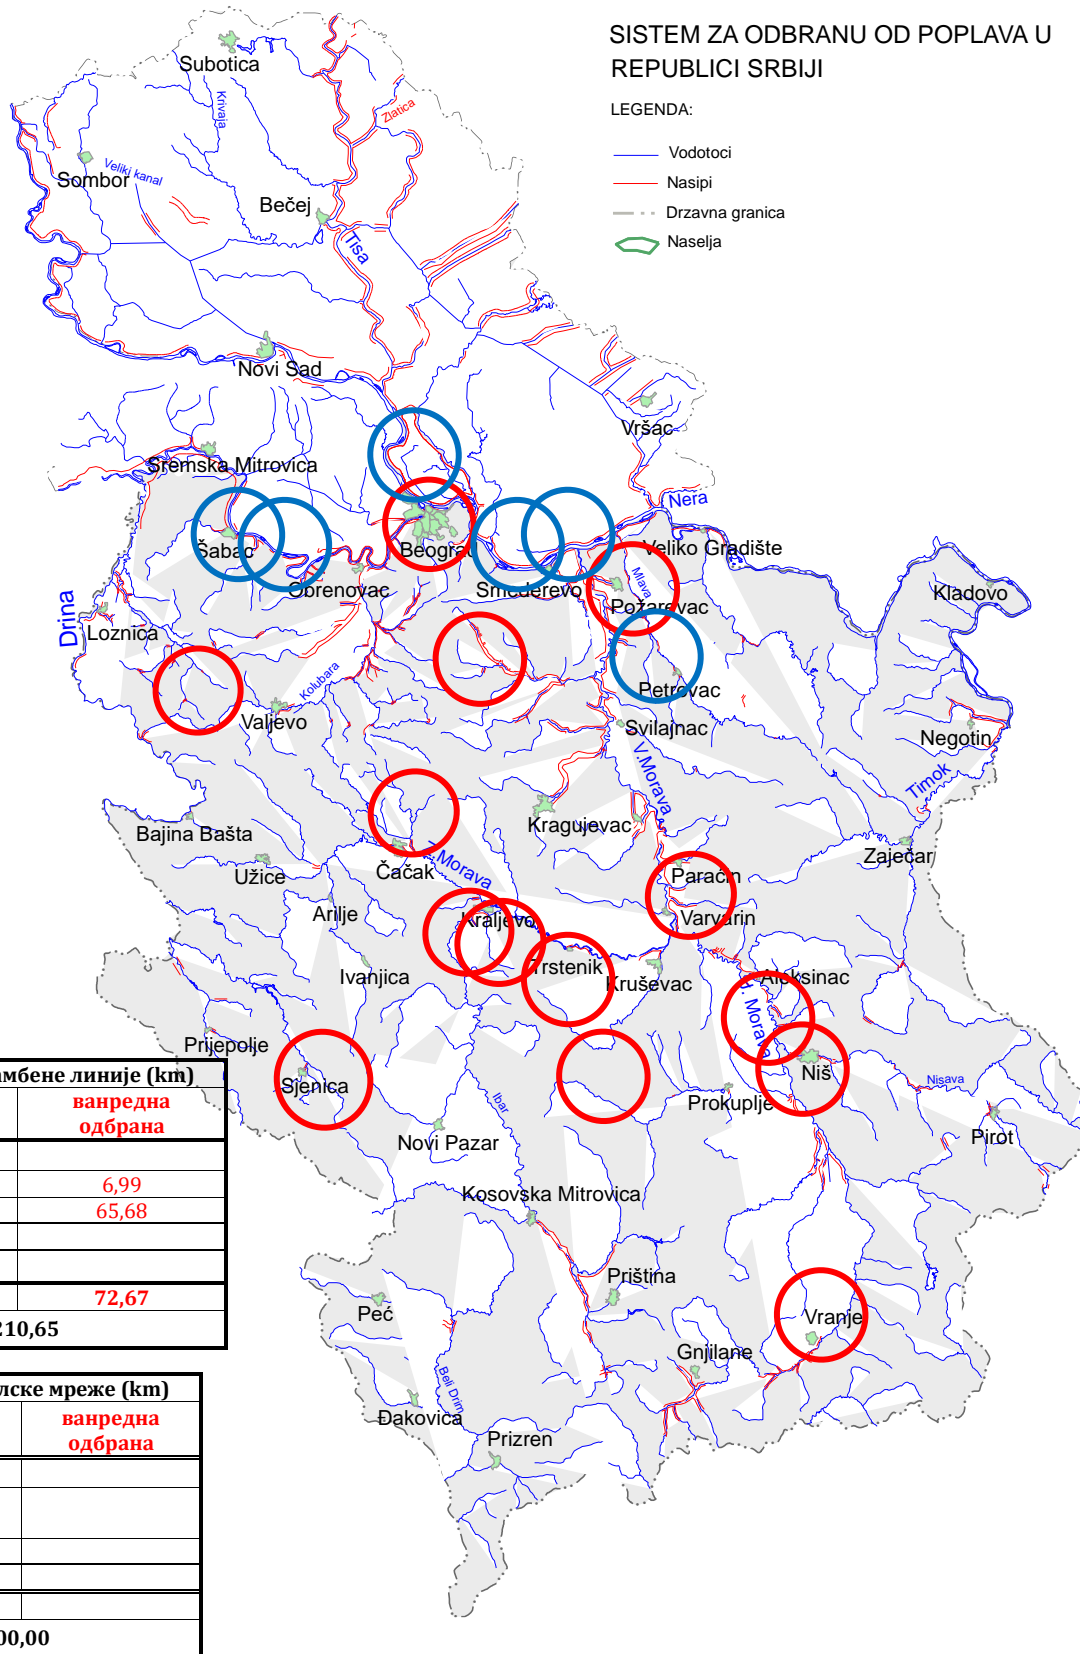

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Сава и Добрава	„Сава - Шабац“	С.4./ С.4.1. и С.4.2.	Владимирици, Шабац	редовна одбрана	39,31
Церски ободни канал	„Сава - Шабац“	С.4./С.4.3. објекат 2.	Шабац	редовна одбрана	27,50
Дунав	„Београд“	Д.4./Д.4.1.	Београд, Палилула	ванредна одбрана	0,34
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
Лим и Грабобица	„Лим - Пријепоље“	С.7./С.7.6.	Сјеница	ванредна одбрана	0,75
				Укупно ВП Сава:	73,80
ВП: Дунав					
Дунав и Тамиш	„Панчевачки рит“	Д.6./Д.6.3. и Д.6.4.	Палилула	редовна одбрана	46,00
Дунав и Велика Морава	„Дунав - Смедерево“	Д.3./Д.3.1. и Д.3.2.	Смедерево	редовна одбрана	22,07
Млава	„Дунав - Смедерево“	ДЂ.2./ДЂ.2.7.	Пожаревац	редовна одбрана	3,10
				Укупно ВП Дунав:	71,17
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Река Велики Луг	„ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“	М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Кочански поток	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“	М.7./М.7.2. – објекат 7.	Ђићевац	ванредна одбрана	8,90
Габровачка река	„НИШАВА – НИШ, ДИМИТРОВГРАД“	М.9./М.9.1. – објекат 5. и 6.	Ниш	ванредна одбрана	12,05
Јужна Морава	„ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ“	М.11. – М.11.3. објекат 4.	Врање	ванредна одбрана	2,30
Ломничка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – мала брана ван ОП	Крушевац	ванредна одбрана	-
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Мусиној реци	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. објекат 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Чемерница	„Западна МОРАВА – ЧАЧАК“	М.13./М.13.1. објекат 4	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим	65,68
Укупно:					210,65

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
МП: БЕОГРАД ДУНАВ 1					
Београд Дунав 1	„Панчевачки рит“	БГ Д1 1.	Ковилово, Бесни Фок, Лепушница, Комарева Хумка, Борча, Овча и Крњача	редовна одбрана	100,00
				Укупно:	100,00

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- **Наредбом бр. 22/2023** уводи се РЕДОВНА одбрана од поплавних унутрашњих вода дана 29.05.2023. године у 07:00 часова на мелиорационом подручју „Београд Дунав 1“, Водна јединица „Панчевачки рит“ ХМС БГ Д1 1. – Панчевачки рит, сагледавајући критеријуме из Оперативног плана за ОУПВ и предлог руководиоца ХМС-а.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

- ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 30.05.2023.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-50	13	-49	-
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	53	20	42	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	142	14	127	367
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-157	-12	-153	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	74	-9	-	1.55
6	Смед. Паланка	Кубршница	131	32	-	-
7	Мајур	Лугомир	37	1	-	0.754
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-136	-2	-	11.5
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	67	-5	-	29
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-104	-1	-	91.5
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-34	3	-	106
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	137	-9	-	129
13	Власотинце	Власина	39	-2	-	8.06
14	Лесковац	Ветерница	45	-2	-	3.45
15	Печењевце	Јабланица	68	-17	-	6.07
16	Пепељевац	Топлица	43	-12	-	7.76
17	Дољевац	Топлица	51	-7	-	19.9
18	Пирот	Нишава	-20	6	-	27.4
19	Ниш	Нишава	84	1	-	22.6
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	317	-44	-	57.9
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	0	15	-	-
23	Рашка	Ибар	259	17	-	79.3
24	Лоп. лакат	Ибар	89	-12	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	612	-3	-	9150
1	Јамена	САВА	916	2	-	2784
2	Ср.Митровица	САВА	587	4	590	3556
3	Шабац	САВА	442	4	-	-
4	Београд	САВА	487	-3	489	-
5	Радаљ	ДРИНА	175	-59	204	407
6	Пријеполје	ЛИМ	120	-5	-	149
7	Лешница	Јадар	91	19	-	14.7
8	Ваљево	КОЛУБАРА	25	0	-	1.75
9	Словац	КОЛУБАРА	195	6	-	92.1
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	52	7	-	16.9
11	Дражевац	КОЛУБАРА	286	8	-	-
12	Боговађа	Љиг	123	31	-	2.51
13	Коцељева	Тамнава	61	27	-	3.31
14	Ћеманов мост	Тамнава	66	-6	-	1.86
15	Бездан	ДУНАВ	396	-14	404	3582
16	Богојево	ДУНАВ	483	-9	488	4604
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	467	-7	470	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	461	-8	464	-
19	Земун	ДУНАВ	523	-5	526	-
20	Панчево	ДУНАВ	529	-2	530	-
21	Смедерево	ДУНАВ	612	-3	-	9150
22	В.Градиште	ДУНАВ	788	-4	-	-
23	Прахово	Дунав	581	7	-	-
24	Сента	ТИСА	276	2	274	669
25	Тител	ТИСА	477	-9	481	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	142	14	127	367
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-157	-12	-153	-
28	Велико Село	Млава	88	18	-	9.8
29	Књажевац	Б.Тимок	58	-6	-	9.87

30	Зајечар	Б.Тимок	-44	-16	-	10
31	Чокоњар	Тимок	178	-20	-	29.1

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Лиму је у благом опадању.
- Водостај на Сави је у благом порасту, изузев код Београда где је у благом опадању.
- Водостај на Дунаву је у благом опадању.
- Водостај на Млави је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом порасту, изузев код Љубичева где је у благом опадању.
- Водостај на Западној Морави је у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор Д.3.:

Деоница Д.3.1. објекти 1. и 2. и деоница Д.3.2. објекти 1., 2., 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВПД „Смедерево“ доо, спроводе **осмочасовно дежурство** и предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној јединици „Дунав-Смедерево“, сектор Д.3., Деоница Д.3.1., објекти 1. и 2. На деоницама на којима се спроводе мере редовне одбране од поплава нема негативних појава које би угрозиле одбрамбену линију као и опасности од изливања у брањено подручје. Врши се редован обилазак терена и праћење стања на одбрамбеној линији.

Сектор Д.4.:

Деоница Д.4.1. објекат: 6. Десни насип и обалоутврда уз Дунав од „куле Небојша“ до „Бастиона Св. Јакова“:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ЈВП „Београдводе“, Београд спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство** и предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној јединици „Београд“, сектор Д.4., деоница Д.4.1. објекат: 6. Десни насип и обалоутврда уз Дунав од „куле Небојша“ до „Бастиона Св. Јакова“. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и ЈВП „Београдводе“ редовно прате стање на терену условљено кретањем водостаја река Дунав и Сава као и стање заштитних водних објеката. Рад пумпи на препумпавању је периодичан у складу са стањем на терену и растом водостаја, а у циљу обарања нивоа „процедних“ вода у зони колског пропуста (испод некадашње пруге) и спречавања плавлена брањеног подручја. Стање на заштитном водном објекту на којем су у току мере ванредне одбране од поплава без негативних појава по одбрамбену линију.

Сектор Д.6.

Деоница Д.6.3. објекти 1. и 2. и Д.6.4. објекти 1. и 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Сибница“ доо, спроводе **осмочасовно дежурство** и предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној јединици „Панчевачки рит“, сектор Д.6., Деоница Д.6.3., објекти 1. и 2. и деоница Д.6.4., објекти 1. и 2. На деоници на којима се спроводе мере редовне одбране од поплава нема негативних појава које би угрозиле одбрамбену линију као и опасности од изливања у брањено подручје, појава водолежи у зони одбрамбене линије није евидентирана док је у току редован обилазак терена и праћење стања на одбрамбеној линији уз посебну пажњу на локацијама - слабир местима у зони насипа на инсталације које пролазе кроз труп насипа (гасовод, нафтовод, колектор и др.).

Сектор ДБ.2.:

Деоница ДБ.2.7. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће А.Д за водопривреду „Водопривреда“ Пожаревац спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Дунав - Смедерево“, сектор ДБ.2., деоница ДБ.2.7., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Нема негативних појава које би угрозиле одбрамбену линију и нема опасности од изливања у брањено подручје.

Сектор С.4.:

Деоница С.4.1. објекат 1 и С.4.2. објекти 1, 2, 3 и 4:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Сава“, Шабац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној јединици „Сава - Шабац“. На техничким деоницама С.4.1, и С.4.2. објекти 1, 2, 3 и 4. на снази мере редовне одбране од поплава. Стање заштитних водних објеката на техничким деоницама и објектима на којима су у току мере одбране од поплава је редовно без негативних појава по одбрамбену линију, док на заштитном водном објекту – насипу прово – Орлача на деоници од км. 0+000 до км. 5+000 у протеклих 24 часова није запажено значајније проциување кроз тело насипа док је услед дужег трајања високог водостаја расквашеност насипа присутна уз појаву „водолежи“ у брањеном подручју у природним депресијама.

Сектор С.4.:

Деоница С.4.3. објекат 2:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „Сава“ Шабац спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Сава - Шабац“, сектор С.4., деоница С.4.3., заштитни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Корито ЦОК-а је и даље у значајној мери испуњено водом – ниво воде у кориту водотока је изнад половине косине канала. Нема негативних појава које би угрозиле одбрамбену линију и нема опасности од изливања у брањено подручје.

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д., Ваљево предузимају мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.2. У току су радови на санацији оштећења на регулисаном делу Љубовиће кроз Љубовију (штета је настала приликом поплаве у јуну 2020. године) на деоници од км. 0+145,33 до км. 0+307,92 рачунато од ушћа реке Љубовиће у Дрину, у циљу стављања у функцију заштитног водног објекта „Регулисано корито реке Љубовиће кроз Љубовију“.

Деоница С.7.6: Сјеница:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће „Хидро - Тан“ доо, огранак Полимље спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу ради довођења заштитних водних објеката у функционално стање.

ХМС БГ Д 1 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење редовне одбране од поплава у времену од 6-18 h, и на црпним станицама од 0-24 h (две смене по 12h). Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јасеница – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Учено је оштећење левообалног насипа на стационажи km 27+265 реке Велики Луг. Насип је у потпуности прокопан до коте ножице у ширини од 10m', где је деоница постала нефункционална.

Сектор М.7.:

Деоница М.7.2. објекат 7.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо Ђуприја спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Велика Морава – Ђуприја, ПАРАЋИН“, на сектору М.7., деоница М.7.2., заштитни објекат 7., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекати 5. и 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВДП „ЕРОЗИЈА“ доо Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Нишава – Ниш, ДИМИТРОВГРАД“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекати 5. и 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У току је спровођење двадесетчетворочасовног дежурства због оштећења која су регистрована и ако је водостај реке Нишаве је испод границе редовне одбране од поплава.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.3. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава - Врање“, сектор М.11., деоница М.11.3., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.: мала брана на Јастрепцу

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., на Ломничкој реци, мала брана на Јастрепцу, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, именовано предузеће по Оперативном плану за одбрану од поплава за хитне истражне радове и анализе, је завршило истражне радове и израдило техничку

документацију за санацију оштећења водозахватне куле на брани Ћелије. Опрема која је инсталирана на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.6. објекат 1: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 2: Западна Морава и Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1.: објекат 4.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо, Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392