




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/113

Дана: 31.05.2023. год.

БИЛТЕН бр. 113
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
31.05.2023. године

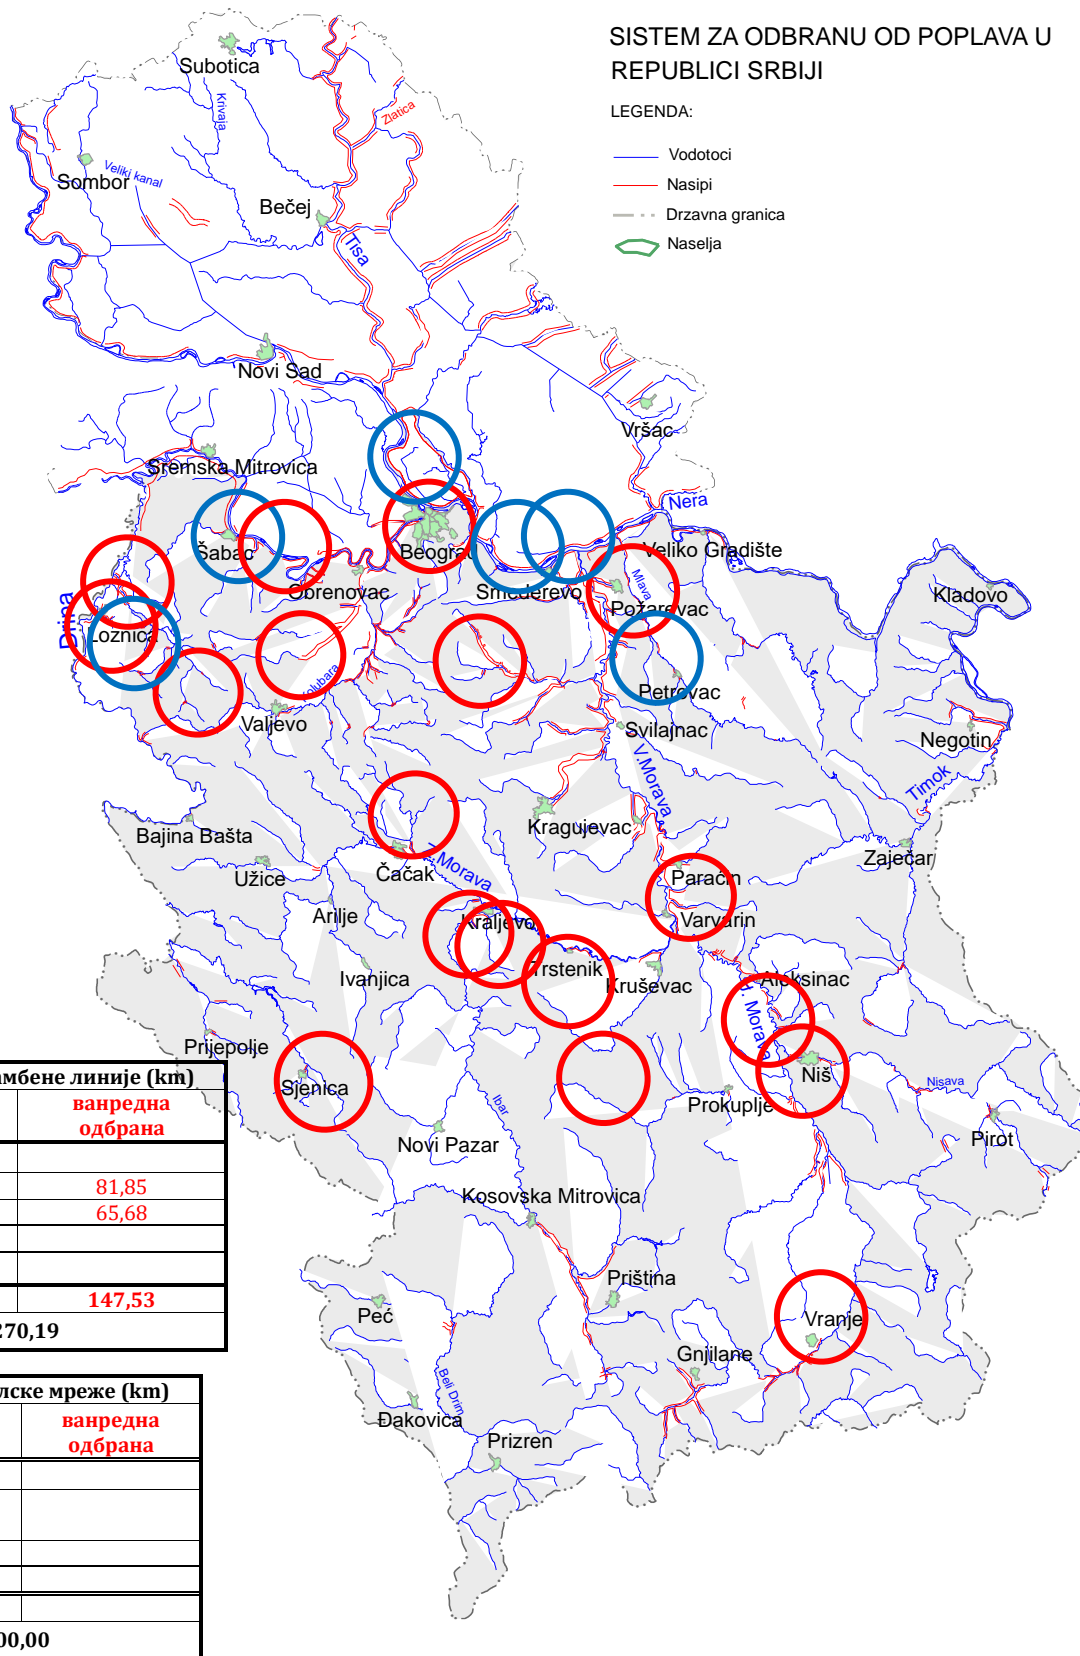

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Сава и Добрава	„Сава - Шабац“	С.4./ С.4.1. и С.4.2.	Владимирици, Шабац	редовна одбрана	39,31
Церски ободни канал	„Сава - Шабац“	С.4./С.4.3. објекат 1.	Шабац	ванредна одбрана	8,25
Церски ободни канал	„Сава - Шабац“	С.4./С.4.3. објекат 2.	Шабац	ванредна одбрана	27,50
Дунав	„Београд“	Д.4./Д.4.1.	Београд, Палилула	ванредна одбрана	0,34
Тамнава	„Колубара – Обреновац, Уб“	С.5./С.5.5. – објекат 1 и С.5.6. – објекат 1.	Коцељева	ванредна одбрана	6,58
Штира	„Дрина - Лозница“	С.6./С6.1. – објекти 1. и 3.	Лозница	ванредна одбрана	8,98
Јадар	„Дрина - Лозница“	С.6./С.6.2. – објекти 1., 2. и 3.	Лозница	ванредна одбрана	23,55
Ликодра и Јадар	„Дрина - Лозница“	С.6./С.6.3. – објекти 1. и 2. и С.6.4. – објекат 1.	Крупань и Осечина	редовна одбрана	12,18
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
Лим и Грабобица	„Лим - Пријепоље“	С.7./С.7.6.	Сјеница	ванредна одбрана	0,75
				Укупно ВП Сава:	133,34
ВП: Дунав					
Дунав и Тамиш	„Панчевачки рит“	Д.6./Д.6.3. и Д.6.4.	Палилула	редовна одбрана	46,00
Дунав и Велика Морава	„Дунав - Смедерево“	Д.3./Д.3.1. и Д.3.2.	Смедерево	редовна одбрана	22,07
Млава	„Дунав - Смедерево“	ДЂ.2./ДЂ.2.7.	Пожаревац	редовна одбрана	3,10
				Укупно ВП Дунав:	71,17
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Река Велики Луг	„ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“	М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Кочански поток	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“	М.7./М.7.2. – објекат 7.	Ћићевац	ванредна одбрана	8,90
Габровачка река	„НИШАВА – НИШ, ДИМИТРОВГРАД“	М.9./М.9.1. – објекат 5. и 6.	Ниш	ванредна одбрана	12,05
Јужна Морава	„ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ“	М.11. – М.11.3. објекат 4.	Врање	ванредна одбрана	2,30
Ломничка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – мала брана ван ОП	Крушевац	ванредна одбрана	-
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Мусиној реци	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. објекат 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Чемерница	„Западна МОРАВА – ЧАЧАК“	М.13./М.13.1. објекат 4	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим	65,68
				Укупно:	270,19

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
МП: БЕОГРАД ДУНАВ 1					
Београд Дунав 1	„Панчевачки рит“	БГ Д1 1.	Ковилово, Бесни Фок, Лепушница, Комарева Хумка,	редовна одбрана	100,00

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- **Наредбом број С.4. – 12. (број 22/109)** уводи **ВАНРЕДНА одбрана од поплава** на Водној јединици „САВА – ШАБАЦ”, на сектору С.4. деоница С.4.3. објекат 1. дана 30.05.2023. године са почетком у 18⁰⁰ часова код ВД „Сава“ Шабац.
- **Наредбом број С.4. – 11. (број 22/108)** укида се **Редовна одбрана** и уводи **ВАНРЕДНА одбрана од поплава** на Водној јединици „САВА – ШАБАЦ”, на сектору С.4. деоница С.4.3. објекат 2. дана 30.05.2023. године са почетком у 18⁰⁰ часова код ВД „Сава“ Шабац.
- **Наредбом број С.6. – 4. (број 22/110)** уводи **ВАНРЕДНА одбрана од поплава** на Водној јединици „ДРИНА-ЛОЗНИЦА”, на сектору С.6. деоница С.6.1. – објекти 1. и 3. дана 30.05.2023. године са почетком у 20⁰⁰ часова код ВД „Југокоп-Подриње“ Шабац.
- **Наредбом број С.5. – 5. (број 22/111)** уводи се **ВАНРЕДНА одбрана од поплава** на ВЈ „КОЛУБАРА - ОБРЕНОВАЦ, УБ“, на сектору С.5, деонице С.5.5 и С.5.6. дана 30.05.2023. године са почетком у 18⁰⁰ часова код ПД „Ерозија“ ад из Ваљева.
- **Наредбом број С.6. – 5. (број 22/112)** уводи се **Редовна одбрана од поплава** на ВЈ „Дрина- Лозница“, на сектору С.6, деоница С.6.3. и С.6.4. дана 30.05.2023. године са почетком у 20⁰⁰ часова код ПД „Ерозија“ ад из Ваљева.
- **Наредбом број С.6. – 6. (број 22/113)** уводи се **ВАНРЕДНА одбрана од поплава** на Водној јединици „ДРИНА-ЛОЗНИЦА”, на сектору С.6. деоница С.6.2. дана 31.05.2023. године са почетком у 07⁰⁰ часова код ВД „Југокоп-Подриње“ Шабац.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 31.05.2023.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-66	-16	-62	-
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	32	-21	40	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	123	-19	133	326
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-150	7	-146	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	71	-3	-	1.37
6	Смед. Паланка	Кубршница	96	-35	-	-
7	Мајур	Лугомир	37	0	-	0.754
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-131	5	-	12.9
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	62	-5	-	26.3
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-106	-2	-	89.6
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-39	-5	-	100
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	133	-4	-	125
13	Власотинце	Власина	40	1	-	8.38
14	Лесковац	Ветерница	50	5	-	4.15
15	Печењевце	Јабланица	50	-18	-	3.3
16	Пепељевац	Топлица	47	4	-	9.1
17	Дољевац	Топлица	49	-2	-	19.3
18	Пирот	Нишава	-32	-12	-	21.3
19	Ниш	Нишава	94	10	-	29.3
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	432	115	-	130
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-12	-12	-	-
23	Рашка	Ибар	277	18	-	94.4
24	Лоп. лакат	Ибар	105	16	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	610	-2	-	9050
1	Јамена	САВА	917	1	-	2788
2	Ср.Митровица	САВА	579	-8	583	3493
3	Шабац	САВА	437	-5	-	-
4	Београд	САВА	483	-4	486	-

5	Радаљ	ДРИНА	236	61	154	669
6	Пријепоље	ЛИМ	127	7	-	163
7	Лешница	Јадар	287	196	-	95.7
8	Ваљево	КОЛУБАРА	60	35	-	12.6
9	Словац	КОЛУБАРА	277	82	-	146
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	64	12	-	22.5
11	Дражевац	КОЛУБАРА	282	-4	-	-
12	Боговађа	Љиг	104	-19	-	1.44
13	Коцељева	Тамнава	230	169	-	35.8
14	Ћеманов мост	Тамнава	188	122	-	13.9
15	Бездан	ДУНАВ	373	-23	385	3428
16	Богојево	ДУНАВ	469	-14	477	4492
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	457	-10	461	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	451	-10	455	-
19	Земун	ДУНАВ	520	-3	523	-
20	Панчево	ДУНАВ	525	-4	527	-
21	Смедерево	ДУНАВ	610	-2	-	9050
22	В.Градиште	ДУНАВ	787	-1	-	-
23	Прахово	Дунав	567	-14	-	-
24	Сента	ТИСА	274	-2	274	653
25	Тигел	ТИСА	471	-6	475	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	123	-19	133	326
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-150	7	-146	-
28	Велико Село	Млава	79	-9	-	8.02
29	Књажевац	Б.Тимок	56	-2	-	9.24
30	Зајечар	Б.Тимок	-50	-6	-	8.5
31	Чокоњар	Тимок	162	-16	-	22.3

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Лиму је у благом порасту.
- Водостај на Сави је у благом опадању.
- Водостај на Дунаву је у благом опадању.
- Водостај на Млави је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом опадању, изузев код Љубичева где је у благом порасту.
- Водостај на Западној Морави је у порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор Д.3.:

Деоница Д.3.1. објекти 1. и 2. и деоница Д.3.2. објекти 1., 2., 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВПД „Смедерево“ доо, спроводе **осмочасовно дежурство** и предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној јединици „Дунав-Смедерево“, сектор Д.3., Деоница Д.3.1., објекти 1. и 2. На деоницама на којима се спроводе мере редовне одбране од поплава нема негативних појава које би угрозиле одбрамбену линију као и опасности од изливања у брањено подручје. Врши се редован обилазак терена и праћење стања на одбрамбеној линији.

Сектор Д.4.:

Деоница Д.4.1. објекат: 6. Десни насип и обалоутврда уз Дунав од „куле Небојша“ до „Бастиона Св. Јакова“:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ЈВП „Београдводе“, Београд спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство** и предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној јединици „Београд“, сектор Д.4., деоница Д.4.1. објекат: 6. Десни насип и обалоутврда уз Дунав од „куле Небојша“ до „Бастиона Св. Јакова“. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и ЈВП „Београдводе“ редовно прате стање на терену условљено кретањем водостаја река Дунав и Сава као и стање заштитних водних објеката. Рад пумпи на препумпавању је периодичан у складу са стањем на терену и растом водостаја, а у циљу обарања нивоа „процедних“ вода у зони колског пропуста (испод некадашње пруге) и спречавања плавлена брањеног подручја. Стање на заштитном водном објекту на којем су у току мере ванредне одбране од поплава без негативних појава по одбрамбену линију.

Сектор Д.6.

Деонице Д.6.3. објекти 1. и 2. и Д.6.4. објекти 1. и 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Сибница“ доо, спроводе **осмочасовно дежурство** и предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној јединици „Панчевачки рит“, сектор Д.6., Деоница Д.6.3., објекти 1. и 2. и деоница Д.6.4., објекти 1. и 2. На деоници на којима се спроводе мере редовне одбране од поплава нема негативних појава које би угрозиле одбрамбену линију као и опасности од изливања у брањено подручје, појава водолежи у зони одбрамбене линије није евидентирана док је у току редован обилазак терена и праћење стања на

одбрамбеној линији уз посебну пажњу на локацијама - слабим местима у зони насипа на инсталације које пролазе кроз груп насипа (гасовод, нафтовод, колектор и др.).

Сектор ДБ.2.:

Деоница ДБ.2.7. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“ Пожаревац спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Дунав - Смедерево“, сектор ДБ.2., деоница ДБ.2.7., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Нема негативних појава које би угрозиле одбрамбену линију и нема опасности од изливања у брањено подручје.

Сектор С.4.:

Деоница С.4.1. објекат 1 и С.4.2. објекти 1, 2, 3 и 4:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Сава“, Шабац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној јединици „Сава - Шабац“. На техничким деоницама С.4.1. и С.4.2. објекти 1, 2, 3 и 4. на снази мере редовне одбране од поплава. Стање заштитних водних објеката на техничким деоницама и објектима на којима су у току мере одбране од поплава је редовно без негативних појава по одбрамбену линију, док на заштитном водном објекту – насипу прово – Орлача на деоници од км. 0+000 до км. 5+000 у протеклих 24 часова није запажено значајније проциравање кроз тело насипа док је услед дужег трајања високог водостаја расквашеност насипа присутна уз појаву „водолежи“ у брањеном подручју у природним депресијама.

Сектор С.4.:

Деоница С.4.3. објекти 1. и 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „Сава“ Шабац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Сава - Шабац“, сектор С.4., деоница С.4.3., заштитни објекти 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Корито ЦОК-а је у касним вечерњим часовима услед интензивних падавина поготову на узводним деловима слива што је условило потпуну испуњеност корита са тенденцијом изливања прво у зони Петковице где се излила на пољопривредно земљиште док се интервенислао изразом зечијег насипа раци спречавања плавлена кућа. Посебан проблем је низводно око км. 5+000 где је значајан раст водостаја у ноћним часовима претио изливањем, интервениласо се и људством и механизавијом са повећању степена безбедности имајући у виду значај брањеног подручја. У раним јутарњим часовима у горњем делу тока ЦОК-а је дошло до опадања водостаја, концентрација поплавног таласа у потпуности на низводним деоницама потпуна ангажованост сви расположивих капацитета ЈВП „Србијаводе“ и надлежних служби у циљу заштите брањеног подручја.

Сектор С.5.:

Деоница С.5.5. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ПД „Ерозија“ ад из Ваљева спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Колубара – Обреновац, Уб“, сектор С.5., деоница С.5.5., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Водостај реке Тамнаве у поподневним сатима дана 30.05.2023. је био у наглом порасту и достигао водостај од 200cm у 21⁰⁰ h. Водостај је у порасту у 07h дана 31.05.2023. износи 220cm. Тренутно водостај је у опадању.

Деоница С.5.6. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ПД „Ерозија“ ад из Ваљева спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Колубара – Обреновац, Уб“, сектор С.5., деоница С.5.6., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Водостај реке Тамнаве у Доњем Црниљеву је био у наглом порасту уз превазилажење граничне ванредне одбране од поплава, након увођења ванредне одбране од поплава стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежног водопривредног предузећа са механизавијом уз стално дежурство и припремне активности у смислу испоруке цакова, врше дежурство на локацијама које су потенцијално угрожене (мостови, пропусти и др.). Од јутарњих часова дана 31.05.2023. год. водостај у опадању.

Сектор С.6.:

Деоница С.6.1. објекти 1. и 3.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Југокоп-Подриње“ Шабац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.6., деоница С.6.1., заштитни објекти 1. и 3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Услед нааглог пораста водостаја на Штири кроз Лозницу надлежне службе су у ноћним часовима имајући у виду значај брањеног подручја (урбани део Лознице) биле у приправности у смислу људства и механизавијом посебно у зони мостова и потенцијално слабих места. У касним ноћним часовима (око 2⁰⁰ часова) већ је забележено опадање водостаја на заштитном водном објекту на реци Штири кроз Лозницу.

Деоница С.6.2. објекти 1., 2. и 3.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Југокоп-Подриње“ Шабац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.6., деоница С.6.2., заштитни објекти 1., 2. и 3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Након интензивних падавина на сливу реке Јадар у касним вечерњим часовима дошло је до пораста водостаја током ноћи, али без достизања критеријума за спровођење одбране од поплава.

У раним јутарњим часовима достигнут је критеријум за увођење редовне одбране од поплава са интензивним растом поготову наиласком поплавног таласа са узводних деоница где је било значајних падавина синоћ. Надлежне стручне службе су у приправности и спроводе активности предвиђене Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница С.6.3. објекти 1. и 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ПД „Ерозија“ ад из Ваљева спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.6., деоница С.6.3., заштитни објекти 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Ниво река Чађавице, Богоштице, Кржаве и Ликодре у Крупњу је у нивоу редовне одбране од поплава са тенденцијом стагнације и благог опадања. У току моћи редовно је праћено стање није забележено посебних проблема и изливања у брањено подручје од водотока из надлежности ЈВП „Србијаводе“, док су бујични потоци, „путни“ канали и атмосферске воде нанели доста материјала (наноса) на путну инфраструктуру.

Деоница С.6.4. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ПД „Ерозија“ ад из Ваљева спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.6., деоница С.6.4., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Ниво реке Јадар кроз Осечину је био у наглом порасту са превазилажењем границе редовне одбране. Водостај у 7⁰⁰ часова дана 31.05.2023. год. је у стагнацији, са тенденцијом опадања. Радници Ерозије дежурали су током ноћи. Ловачка река се није излила али је водостај био 30cm од коте леве и десне обале. Позитиван ефекат се показао, услед наглог пораста водостаја, радовима који су изведени у претходном периоду на заштитним водним објектима у смислу повећања степена заштите

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д., Ваљево предузимају мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.2. У току су радови на санацији оштећења на регулисаном делу Љубовиће кроз Љубовију (штета је настала приликом поплаве у јуну 2020. године) на деоници од км. 0+145,33 до км. 0+307,92 рачунато од ушћа реке Љубовиће у Дрину, у циљу стављања у функцију заштитног водног објекта „Регулисано корито реке Љубовиће кроз Љубовију“.

Деоница С.7.6: Сјеница:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће „Хидро - Тан“ доо, огранак Полимље спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу ради довођења заштитних водних објеката у функционално стање.

ХМС БГ Д 1 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење редовне одбране од поплава у времену од 6-18 h, и на црпним станицама од 0-24 h (две смене по 12h). Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Уочено је оштећење левообалног насипа на стационажи km 27+265 реке Велики Луг. Насип је у потпуности прокопан до коте ножице у ширини од 10m', где је деоница постала нефункционална.

Сектор М.7.:

Деоница М.7.2. објекат 7.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо Ђуприја спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Велика Морава – Ђуприја, ПАРАЋИН“, на сектору М.7., деоница М.7.2., заштитни објекти 7., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекти 5. и 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВДП „ЕРОЗИЈА“ доо Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „НИШАВА – НИШ, ДИМИТРОВГРАД“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекти 5. и 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У току је је спровођење двадесетчетворочасовног дежурства због оштећења која су регистрована и ако је водостај реке Нишаве је испод границе редовне одбране од поплава.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.3. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава - Врање“, сектор М.11., деоница М.11.3., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.

Деоница М.12.: мала брана на Јастрепцу

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., на Ломничкој реци, мала брана на Јастрепцу, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ КРУШЕВАЦ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, именовано предузеће по Оперативном плану за одбрану од поплава за хитне истражне радове и анализе, је завршило истражне радове и израдило техничку документацију за санацију оштећења водозахватне куле на брани Ђелије. Опрема која је инсталирана на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 2.: Западна Морава и Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1.: објекат 4.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо, Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК“, сектор М.13., деоница М.13.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 31.05.2023.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.Б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)		(m ³ /s)			(mnm)							
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован	2.15	1.98	4.37	4.35	0.400	253.30	253.24	-6▼	252.50	+74▲	258.50	-526▼	261.50
2	Спомен Парк									222.00		222.00		222.80
3	Нова Грошница	0.03	0.03	0.01	0.01	0.035	308.94	308.94		312.38	-344▼	312.38	-344▼	313.50
4	Гружа	0.20	0.20	0.20	0.20	0.200	267.59	267.59		269.20	-161▼	270.00	-241▼	271.30
5	Бресница			0.15	0.15	0.025	660.14	660.14		659.00	+114▲	660.50	-36▼	661.70
6	Раговница					0.027	263.10	263.10		263.15	-5▼	263.15	-5▼	265.50
7	Придворца			0.40	0.40	0.010	539.80	539.80		539.50	+30▲	541.50	-170▼	543.00
8	Барје			2.16	2.16	0.3-0.4	371.29	371.34	+5▲	370.50	+84▲	379.00	-766▼	381.00
9	Брестовац			0.74	0.74	0.200	335.50	335.56	+6▲	332.00	+356▲	337.50	-194▼	339.00
10	Крајковац	0.04	0.04	0.04	0.04	0.010	434.96	434.97	+1▲	438.00	-303▼	440.00	-503▼	441.00
11	Ђелије	7.50	18.40	7.90	7.90	0.600	277.15	277.22	+7▲	277.00	+22▲	282.00	-478▼	284.00
12	Кудреч 1	0.01	0.00	0.00	0.00	није дефинисано	131.61	131.61		132.00	-39▼	133.40	-179▼	135.00
13	Кудреч 2	0.01	0.01	0.01	0.01	није дефинисано	142.15	142.15		142.10	+5▲	142.10	+5▲	145.60
14	Дивљана	0.95	0.95	0.95	0.95	0.150	335.58	335.58		335.50	+8▲	335.50	+8▲	337.50
15	Завој	9.78		6.30		0.450	609.97	609.90	-7▼	615.00	-510▼			617.50
16	Власина									1212.80		1212.80		
17	Лисина									976.02				
18	Првонек					0.070				614.80				617.70
19	Младост									273.25				
20	Међувршје	60.00	120.00	60.00	120.00		273.31	273.17	-14▼	273.25	-8▼			
21	Овчар бања	60.00	120.00	60.00	120.00	3.750	292.62	292.57	-5▼	292.50	+7▲			
22	Голи Камен			0.01	0.01		537.70	537.70		538.40	-70▼	538.40	-70▼	539.60

23	Градска брана				није дефинисано								
24	Врутни		2.00	2.00	0.300	621.61	621.61		621.30	+31▲	627.00	-539▼	627.00

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392