




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/115

Дана: 02.06.2023. год.

БИЛТЕН бр. 115
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
02.06.2023. године

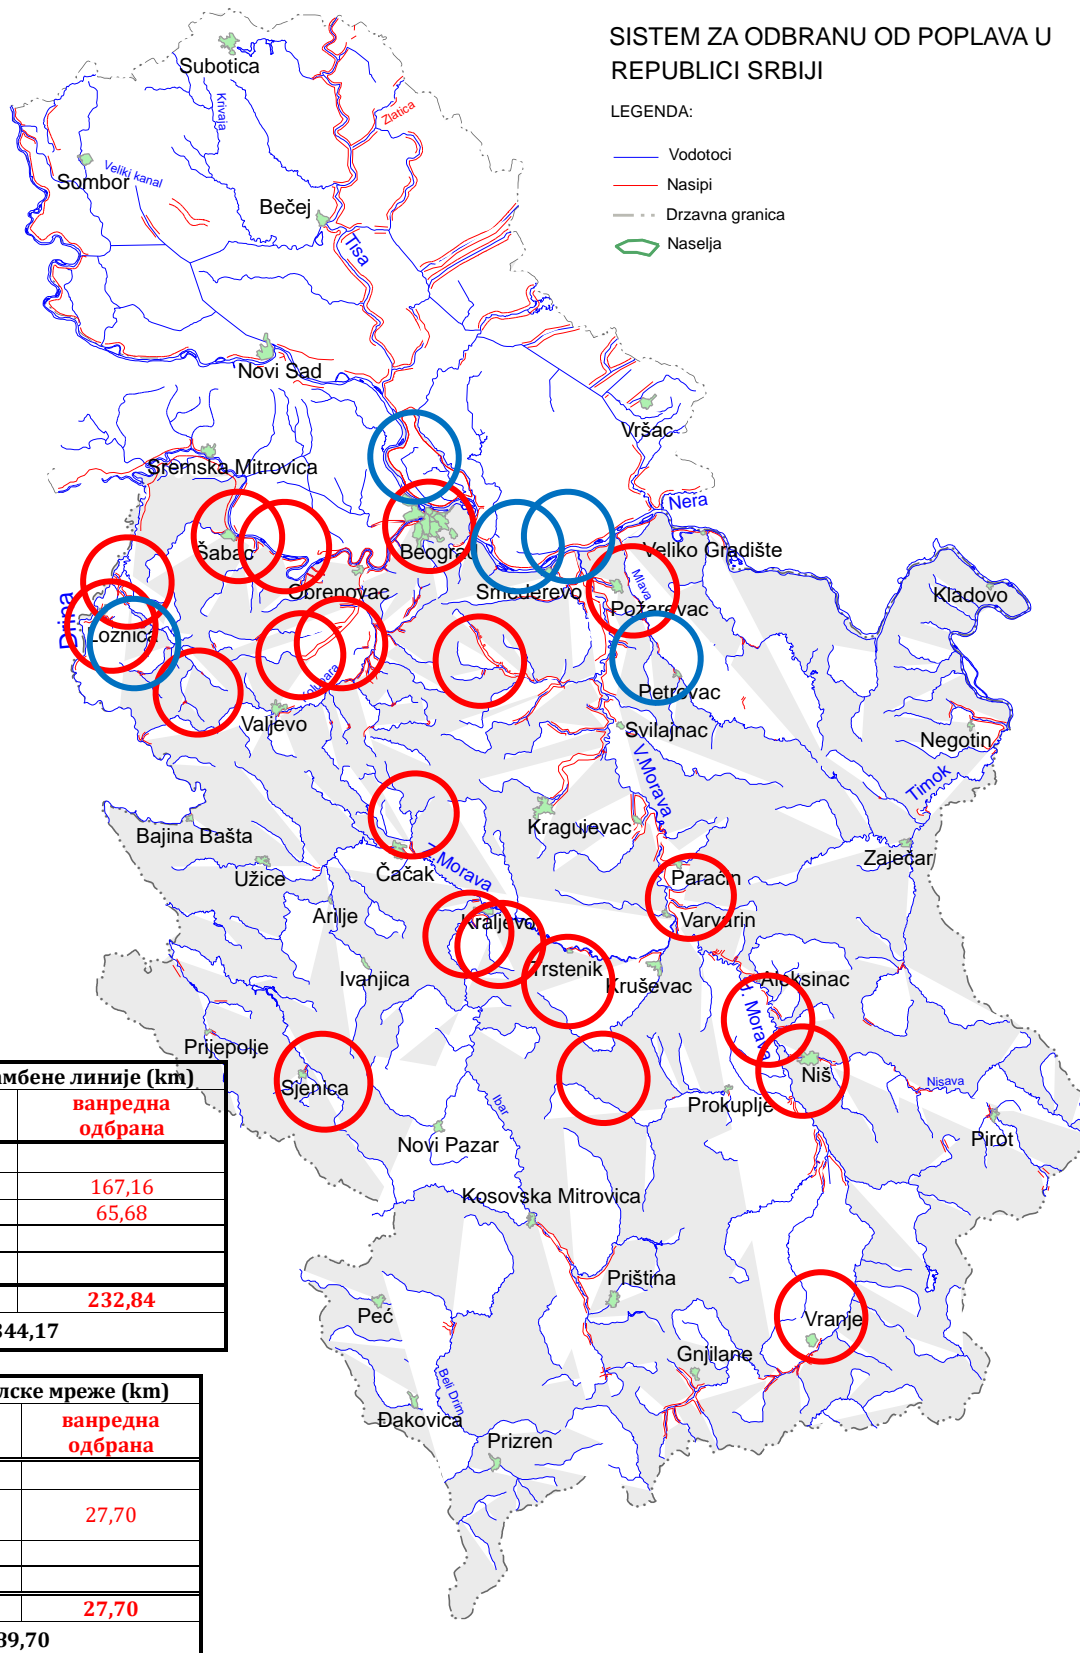

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Сава и Добрава	„Сава - Шабац“	С.4./ С.4.1. и С.4.2.	Владимирици, Шабац	ванредна одбрана	39,31
Церски ободни канал	„Сава - Шабац“	С.4./С.4.3. објекат 1.	Шабац	ванредна одбрана	8,25
Церски ободни канал	„Сава - Шабац“	С.4./С.4.3. објекат 2.	Шабац	ванредна одбрана	27,50
Сава	„Сава - Шабац“	С.4./С.4.4.	Шабац	редовна одбрана	27,98
Дунав	„Београд“	Д.4./Д.4.1.	Београд, Палилула	ванредна одбрана	0,34
Тамнава, Уб и Грачица	„Колубара – Обреновац, Уб“	С.5./С.5.4.		ванредна одбрана	46,00
Тамнава	„Колубара – Обреновац, Уб“	С.5./С.5.5. – објекат 1 и С.5.6. – објекат 1.	Коцељева	ванредна одбрана	6,58
Штира	„Дрина - Лозница“	С.6./С.6.1. – објекти 1. и 3.	Лозница	ванредна одбрана	8,98
Јадар	„Дрина - Лозница“	С.6./С.6.2. – објекти 1., 2. и 3.	Лозница	ванредна одбрана	23,55
Ликодра и Јадар	„Дрина - Лозница“	С.6./С.6.3. – објекти 1. и 2. и С.6.4. – објекат 1.	Крупањ и Осечина	редовна одбрана	12,18
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
Лим и Грабобица	„Лим - Пријепоље“	С.7./С.7.6.	Сјеница	ванредна одбрана	0,75
				Укупно ВП Сава:	207,32
ВП: Дунав					
Дунав и Тамиш	„Панчевачки рит“	Д.6./Д.6.3. и Д.6.4.	Палилула	редовна одбрана	46,00
Дунав и Велика Морава	„Дунав - Смедерево“	Д.3./Д.3.1. и Д.3.2.	Смедерево	редовна одбрана	22,07
Млава	„Дунав - Смедерево“	ДЂ.2./ДЂ.2.7.	Пожаревац	редовна одбрана	3,10
				Укупно ВП Дунав:	71,17
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Река Велики Луг	„ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“	М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Кочански поток	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“	М.7./М.7.2. – објекат 7.	Ћићевац	ванредна одбрана	8,90
Габровачка река	„НИШАВА – НИШ, ДИМИТРОВГРАД“	М.9./М.9.1. – објекат 5. и 6.	Ниш	ванредна одбрана	12,05
Јужна Морава	„ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ“	М.11. – М.11.3. објекат 4.	Врање	ванредна одбрана	2,30
Ломничка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – мала брана ван ОП	Крушевац	ванредна одбрана	-
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. брана БЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Мусиној реци	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. објекат 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Чемерница	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“	М.13./М.13.1. објекат 4	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим	65,68
				Укупно:	344,17

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
---------------	----------------	-----	-----------------	-------	-------------

**МП:
ПОДРИЊСКО-
КОЛУБАРСКО**

Подрињско Колубарско	„Сава - Шабац“	ПК 11.	Бадовинци, Очаге, Петловача, Змињак, Дуваниште, Слепчевић Рибари, Прњавор Салаш Црнобарски, Клење, Богатић, Дубље, Штитар, Мајур, Шабац, Богосавац и Липолист	редовна одбрана	162,00
-------------------------	----------------	--------	--	--------------------	--------

Подрињско Колубарско	„Сава - Шабац“	ПК 12.	Мрђеновац, Миокус, Драгојевац	ванредна одбрана	27,70
-------------------------	----------------	--------	----------------------------------	---------------------	-------

**МП: БЕОГРАД
ДУНАВ 1**

Београд Дунав 1	„Панчевачки рит“	БГ Д1 1.	Ковилово, Бесни Фок, Лепушница, Комарева Хумка, Борча, Овча и Крњача	редовна одбрана	100,00
-----------------	------------------	----------	--	--------------------	--------

Укупно: 289,70**НАРЕДБЕ:****Водно подручје Дунав и Сава:**

- **Наредбом број С.4. – 14. (број 22/117)** уводи се **РЕДОВНА одбрана од поплава** на Водној јединици „САВА – ШАБАЦ“, на сектору С.4. деоница С.4.4. објекти 1. до 3. дана 01.06.2023. године са почетком у 07⁰⁰ часова код ВД „Сава“ Шабац.
- **Наредбом бр. 24/2023 (број 22/119)** уводи се **ВАНРЕДНА одбрана** од поплавних унутрашњих вода дана 01.06.2023. године у 14⁰⁰ часова на мелиорационом подручју „Подрињско - Колубарско“, Водна јединица „Сава - Шабац“ ХМС ПК 12. – Оридски слив, сагледавајући критеријуме из Оперативног плана за ОУПВ и предлог руководиоца ХМС-а.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

- ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- **НАЛОГ бр.12М (бр.22/118 од 01.06.2023.године)** којим се налаже ВД „Западна Морава“ доо из Краљева да одвезе из свог магацина и преда по 1000 цакова у Трстеник и Брус, с тим да неискоришћене цакове вратити у централни магацин ВД „Западна Морава“ у Краљево.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 02.06.2023.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-24	11	-27	-
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	70	20	63	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	170	36	161	-
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-132	29	-153	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	78	7	-	1.79
6	Смед. Паланка	Кубршница	83	-4	-	-
7	Мајур	Лугомир	47	-1	-	1.75
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-129	1	-	13.5
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	75	-1	-	33.5
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-76	-23	-	121
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-26	5	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	171	35	-	170
13	Власотинце	Власина	50	-14	-	12.2
14	Лесковац	Ветерница	63	1	-	6.36
15	Печењевце	Јабланица	65	-5	-	5.58
16	Пепељевац	Топлица	73	27	-	20.4
17	Дољевац	Топлица	81	1	-	30.9
18	Пирот	Нишава	4	18	-	41
19	Ниш	Нишава	107	23	-	39.2
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	406	-7	-	112

21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	27	-10	-	-
23	Рашка	Ибар	269	-22	-	87.4
24	Лоп. лакат	Ибар	117	5	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	616	2	-	8850
1	Јамена	САВА	934	-10	-	2856
2	Ср.Митровица	САВА	612	1	613	3756
3	Шабац	САВА	466	2	-	-
4	Београд	САВА	484	1	484	-
5	Радаљ	ДРИНА	213	-20	234	565
6	Пријепоље	ЛИМ	124	-1	-	157
7	Лешница	Јадар	198	-67	-	50.4
8	Ваљево	КОЛУБАРА	40	1	-	5.35
9	Словац	КОЛУБАРА	237	-7	-	118
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	67	-4	-	23.9
11	Дражевац	КОЛУБАРА	358	-23	-	-
12	Боговађа	Љиг	112	10	-	1.92
13	Коцељева	Тамнава	70	-68	-	4.11
14	Ђеманов мост	Тамнава	301	30	-	33.9
15	Бездан	ДУНАВ	320	-28	334	3110
16	Богојево	ДУНАВ	423	-25	436	4124
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	423	-18	432	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	424	-15	433	-
19	Земун	ДУНАВ	519	0	519	-
20	Панчево	ДУНАВ	524	1	524	-
21	Смедерево	ДУНАВ	616	2	-	8850
22	В.Градиште	ДУНАВ	792	2	-	-
23	Прахово	Дунав	568	18	-	-
24	Сента	ТИСА	274	0	274	653
25	Тител	ТИСА	456	-8	460	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	170	36	161	-
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-132	29	-153	-
28	Велико Село	Млава	136	38	-	20.8
29	Књажевац	Б.Тимок	74	2	-	15.3
30	Зајечар	Б.Тимок	-22	-7	-	16.6
31	Чокоњар	Тимок	203	33	-	42.8

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Лиму је у благом опадању.
- Водостај на Сави је у стагнацији.
- Водостај на Дунаву је у стагнацији.
- Водостај на Млави је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом порасту.
- Водостај на Западној Морави је у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор Д.3.:

Деоница Д.3.1. објекти 1. и 2. и деоница Д.3.2. објекти 1., 2., 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВПД „Смедерево“ доо, спроводе **осмочасовно дежурство** и предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној јединици „Дунав-Смедерево“, сектор Д.3., Деоница Д.3.1., објекти 1. и 2. На деоницама на којима се спроводе мере редовне одбране од поплава нема негативних појава које би угрозиле одбрамбену линију као и опасности од изливања у брањено подручје. Врши се редован обилазак терена и праћење стања на одбрамбеној линији.

Сектор Д.4.:

Деоница Д.4.1. објекат: 6. Десни насип и обалоутврда уз Дунав од „куле Небојша“ до „Бастиона Св. Јакова“:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ЈВП „Београдводе“, Београд спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство** и предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној јединици „Београд“, сектор Д.4., деоница Д.4.1. објекат: 6. Десни насип и обалоутврда уз Дунав од „куле Небојша“ до „Бастиона Св. Јакова“. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и ЈВП „Београдводе“ редовно прате стање на терену условљено кретањем водостаја река Дунав и Сава као и стање заштитних водних објеката. Рад пумпи на препумпавању је периодичан у складу са стањем на терену и растом водостаја, а у циљу обарања нивоа „процедних“ вода у зони колског пропуста (испод некадашње пруге) и спречавања плављења брањеног подручја. Стање на заштитном водном објекту на којем су у току мере ванредне одбране од поплава без негативних појава по одбрамбену линију.

Сектор Д.6.

Деонице Д.6.3. обекти 1. и 2. и Д.6.4. обекти 1. и 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Сибница“ доо, спроводе **осмочасовно дежурство** и предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава (В)“Панчевачки рит“, сектор Д.6., Деоница Д.6.3., обекти 1. и 2. и деоница Д.6.4., обекти 1. и 2). Обавештења о увођењу редовне одбране и упозорења достављена субјектима који имају активности у зони насипа о поштовању забране кретања моторних возила на насипима, као и о прекиду сваке активности у погледу коришћења насипа, баласта, рампи и других водопривредних објеката. На техничким деоницама на којима су у току мере одбране од поплава осматрају се слаба места у зони насипа – објекти који пролазе кроз труп насипа: гасовод, нафтовод, колектор и др., као и места на делу одбрамбене линије где су забележене интервенције у досадашњим одбранама од поплава. Свакодневно се прати хидролошка и метеоролошка ситуација и прогнозе надлежних субјеката. На деоници на којима се спроводе мере редовне одбране од поплава нема негативних појава које би угрозиле одбрамбену линију као и опасности од изливања у брањено подручје, појава водолежи у зони одбрамбене линије није евидентирана док је у току редован обилазак терена и праћење стања на одбрамбеној линији уз посебну пажњу на локацијама - slabим местима у зони насипа на инсталације које пролазе кроз труп насипа (гасовод, нафтовод, колектор и др.).

Сектор ДЂ.2.:

Деоница ДЂ.2.7. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће А.Д за водопривреду „Водопривреда“ Пожаревац спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Дунав - Смедерево“, сектор ДЂ.2., деоница ДЂ.2.7., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Нема негативних појава које би угрозиле одбрамбену линију и нема опасности од изливања у брањено подручје.

Сектор С.4.:

Деоница С.4.1. објекат 1 и С.4.2. објекти 1, 2, 3 и 4:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Сава“, Шабац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној јединици „Сава - Шабац“. На техничким деоницама С.4.1. и С.4.2. објекти 1, 2, 3 и 4. на снази мере ванредне одбране од поплава. У зони заштитног водног објекта на тех. деоници С.4.2. објекти 3 и 4 на водотоку Добрава где је у вечерњим часовима услед интензивних падавина дошло до пораста водостаја и увођења мера ванредне одбране од поплава где је и интервенисано од старане надлежног водопривредног преузећа на обезбеђењу од преливања заштитног водног објекта и плаваљења брањеног подручја, дошло је до смиривања у смислу водостаја на водотоку Добрава (водоток I реда) док је водостај у значајном опадању. У брањено делу поготову на местима природних депресија значајне количине атмосферске, процедурне воде. Имајуће у виду бујични карактер водотока Добрава ниуком случају не допушта умањење будности. Сходно томе надлежне службе ЈВП „Србијаводе“ и ВД „Сава“ – Шабац спроводе мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране. На заштитном водном објекту – насипу Прово – Орлача и даље евидентирана проциравања увећем обими али и даље без негативних последица по заштитни објекат у смислу испирања материјала. У брањеном делу услед дужег трајања високог водостаја расквашеност насипа присутна уз појаву „водолежи“ у брањеном подручју у природним депресијама.

Деоница С.4.3. објекти 1. и 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „Сава“ Шабац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Сава - Шабац“, сектор С.4., деоница С.4.3., заштитни објекти 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Корито ЦОК-а је у претхода 48 часова интензивних падавина поготову на узводним деловима слива условило потпуну испуњеност корита са тенденцијом изливања поплавног таласа се концентрисао на најнизоводније деонице овог водотока, потпуни ефекат је дало и ангажовање пумпи које су евакуисале воду из брањеног подручја поготову на деоници око км. 5+000. Сви изведени радови на ЦОК-у су дали позитиван. И даље опадање водостаја на ЦОК-у, потпуна ангажованост сви расположивих капацитета ЈВП „Србијаводе“ и надлежних служби у циљу заштите брањеног подручја.

Деоница С.4.4. објекти 1., 2. и 3.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „Сава“ Шабац спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Сава - Шабац“, сектор С.4., деоница С.4.4., заштитни објекти 1., 2. и 3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Нема негативних појава које би угрозиле одбрамбену линију и нема опасности од изливања у брањено подручје, тенденција стагнације и благог опадања водостаја на реци Сави.

Сектор С.5.:

Деоница С.5.4. објекти од 1. до 11.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ПД „Ерозија“ ад из Вајева спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Колубара – Обреновац, Уб“, сектор С.5., деоница С.5.4., заштитни објекти 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. и 11., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава очекивајући концентрацију поплавног таласа на низводним деловима слива. Постављени су цакови у селу Таково током ноћи, док су дежурали скип, камион и багер. Прва пумпа средњег капацитета је започела са препумпавањем око 6 изјутра док је друга пумпа већег капацитета стављена у погон после поднева.

Деоница С.5.5. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ПД „Ерозија“ ад из Ваљева спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Колубара – Обреновац, У6“, сектор С.5., деоница С.5.5., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Водостај реке Тамнаве у задњих 24 часова у опадању, ситуација на терену се „смирује“ концентрација поплавног таласа на низводне деонице.

Деоница С.5.6. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ПД „Ерозија“ ад из Ваљева спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Колубара – Обреновац, У6“, сектор С.5., деоница С.5.6., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Водостај реке Тамнаве у Доњем Црниљеву је у опадању, у току сагледавање стања и евентуалних оштећења на заштитним водним објектима.

Сектор С.6.:

Деоница С.6.1. објекти 1. и 3.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Југокоп-Подриње“ Шабац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.6., деоница С.6.1., заштитни објекти 1. и 3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У току дана значајно опадање водостаја и нормализација стања на терену.

Деоница С.6.2. објекти 1., 2. и 3.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Југокоп-Подриње“ Шабац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.6., деоница С.6.2., заштитни објекти 1., 2. и 3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Након интензивних падавина на сливу реке Јадар у задњих 24 часова водостај у опадању имајући у виду бујични карактер водотока. Надлежне стручне службе су у приправности и спроводе активности предвиђене Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница С.6.3. објекти 1. и 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ПД „Ерозија“ ад из Ваљева спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.6., деоница С.6.3., заштитни објекти 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Ниво река Чађавице, Богоштице, Кржаве и Ликодре у Крупњу је у нивоу редовне одбране од поплава са тенденцијом стагнације и благог опадања. У току дана значајно опадање водостаја и нормализација стања на терену. Надлежне стручне службе су у приправности и спроводе активности предвиђене Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница С.6.4. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ПД „Ерозија“ ад из Ваљева спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.6., деоница С.6.4., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У току дана значајно опадање водостаја и нормализација стања на терену. Надлежне стручне службе су у приправности и спроводе активности предвиђене Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Позитиван ефекат се показао, услед наглог пораста водостаја, радовима који су изведени у претходном периоду на заштитним водним објектима у смислу повећања степена заштите.

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д., Ваљево предузимају мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.2. У току су радови на санацији оштећења на регулисаном делу Љубовиће кроз Љубовићу (штета је настала приликом поплаве у јуну 2020. године) на деоници од км. 0+145,33 до км. 0+307,92 рачунато од ушћа реке Љубовиће у Дрину, у циљу стављања у функцију заштитног водног објекта „Регулисано корито реке Љубовиће кроз Љубовићу“.

Деоница С.7.6: Сјеница:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће „Хидро - Тан“ доо, огранак Полимље спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу ради довођења заштитних водних објеката у функционално стање.

ХМС ПК 11:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење редовне одбране од поплава у времену од 6-18 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену.

ХМС ПК 12:

Према Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење редовне одбране од поплава. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. Оперативна служба (хидрографевински радници и неопходна механизација) ангажована је на обезбеђењу несметаног течења воде у каналској мрежи. Врше се редовни обиласци. Сви учесници у одбрани од поплава врше активности предвиђене Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава.

На црпној станици Прослоп, услед наглог пораста водостаја у доводном каналу, дошло је до делимичног потапања ременице са погонским каишем, услед чега је црпна станица ван функције и на појединим депоницама канала Прослоп дошло је до изливања воде из канала на околни терен. У току дана стављене су у рад две мобилне пумпе. Након 16 сати рада пумпе не успевају довољно да сниже ниво воде у каналу, како би се обезбедили услови за покретање погона црпне станице Прослоп. Велики проблем представља отежан приступ црпној станици због расквашености и оштећеног приступног пута.

ХМС БГ Д 1 1:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење редовне одбране од поплава у времену од 6-18 h, и на црпним станицама од 0-24 h (две смене по 12h). Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. На црпним станицама у погону (ЦС "Јабучка", ЦС "Бељарица", ЦС "Овча" и ЦС "Борча") дежурно особље омогућава несметан рад, уз ангажовање механизације према потреби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Уочено је оштећење левообалног насипа на стационажи km 27+265 реке Велики Луг. Насип је у потпуности прокопан до коте ножице у ширини од 10m', где је деоница постала нефункционална.

Сектор М.7.:

Деоница М.7.2. објекат 7.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо ЂУПРИЈА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“, на сектору М.7., деоница М.7.2., заштитни објекти 7., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекти 5. и 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВДП „ЕРОЗИЈА“ доо Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „НИШАВА – НИШ, ДИМИТРОВГРАД“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекти 5. и 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У току је је спровођење двадесетчетворочасовног дежурства због оштећења која су регистрована и ако је водостај реке Нишаве је испод границе редовне одбране од поплава.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.3. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА - ВРАЊЕ“, сектор М.11., деоница М.11.3., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.

Деоница М.12.: мала брана на Јастрепцу

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., на Ломничкој реци, мала брана на Јастрепцу, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ КРУШЕВАЦ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, именовано предузеће по Оперативном плану за одбрану од поплава за хитне истражне радове и анализе, је завршило истражне радове и израдило техничку документацију за санацију оштећења водозахватне куле на брани Ђелије. Опрема која је инсталирана на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 2.: Западна Морава и Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница

М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1.: објекат 4.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо, Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 02.06.2023.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде (m ³ /s)	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији (mnm)	+/- у односу на КНУ [cm]	кота круне прелива (mnm)	+/- у односу на прелив [cm]	кота максималног нивоа воде у акумулацији (mnm)
		(m ³ /s)		(m ³ /s)			(mnm)							
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован	5.69	3.10	4.43	4.42	0.400	253.38	253.39	+1▲	252.50	+89▲	258.50	-511▼	261.50
2	Спомен Парк									222.00		222.00		222.80
3	Нова Грошница	0.05	0.07	0.01	0.01	0.035	308.99	309.01	+2▲	312.38	-337▼	312.38	-337▼	313.50
4	Гружа	0.20	0.20	0.20	0.20	0.200	267.59	267.59		269.20	-161▼	270.00	-241▼	271.30
5	Бресница			0.15	0.15	0.025	660.18	660.20	+2▲	659.00	+120▲	660.50	-30▼	661.70
6	Раствоваца					0.027	263.10	263.10		263.15	-5▼	263.15	-5▼	265.50
7	Придворица			0.10	0.10	0.010	539.50	539.50		539.50		541.50	-200▼	543.00
8	Барје			4.82	4.82	0.3-0.4	371.26	371.14	-12▼	370.50	+64▲	379.00	-786▼	381.00
9	Брестовац			0.74	0.74	0.200	336.50	337.58	+108▲	332.00	+558▲	337.50	+8▲	339.00
10	Крајковац	0.07	0.04	0.04	0.04	0.010	434.97	434.96	-1▼	438.00	-304▼	440.00	-504▼	441.00
11	Белије	18.00	13.60	7.90	7.90	0.600	277.51	277.66	+15▲	277.00	+66▲	282.00	-434▼	284.00
12	Кудреч 1	0.01	0.00	0.00	0.00	није дефинисано	131.61	131.62	+1▲	132.00	-38▼	133.40	-178▼	135.00
13	Кудреч 2	0.01	0.01	0.01	0.01	није дефинисано	142.15	142.15		142.10	+5▲	142.10	+5▲	145.60
14	Дивљана	0.95	0.95	0.95	0.95	0.150	335.58	335.58		335.50	+8▲	335.50	+8▲	337.50
15	Завој	11.23		7.20		0.450		609.89		615.00	-511▼			617.50
16	Власина	6.61	3.48				1212.31	1212.42	+11▲	1212.80	-38▼	1212.80	-38▼	
17	Лисина	3.80	4.52				963.49	964.61	+112▲	976.02	-1141▼			
18	Првонек					0.070				614.80				617.70
19	Младост									273.25				
20	Међувршје		105.00		105.00			273.30		273.25	+5▲			
21	Овчар бања		105.00		105.00	3.750		292.78		292.50	+28▲			
22	Голи Камен			0.02	0.02		537.85	537.85		538.40	-55▼	538.40	-55▼	539.60
23	Градска брана					није дефинисано								
24	Врутици			2.00	2.00	0.300	621.63	621.63		621.30	+33▲	627.00	-537▼	627.00

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311-29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392