




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/116

Дана: 03.06.2023. год.

**БИЛТЕН бр. 116**  
**О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА**  
**НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”**  
**03.06.2023. године**

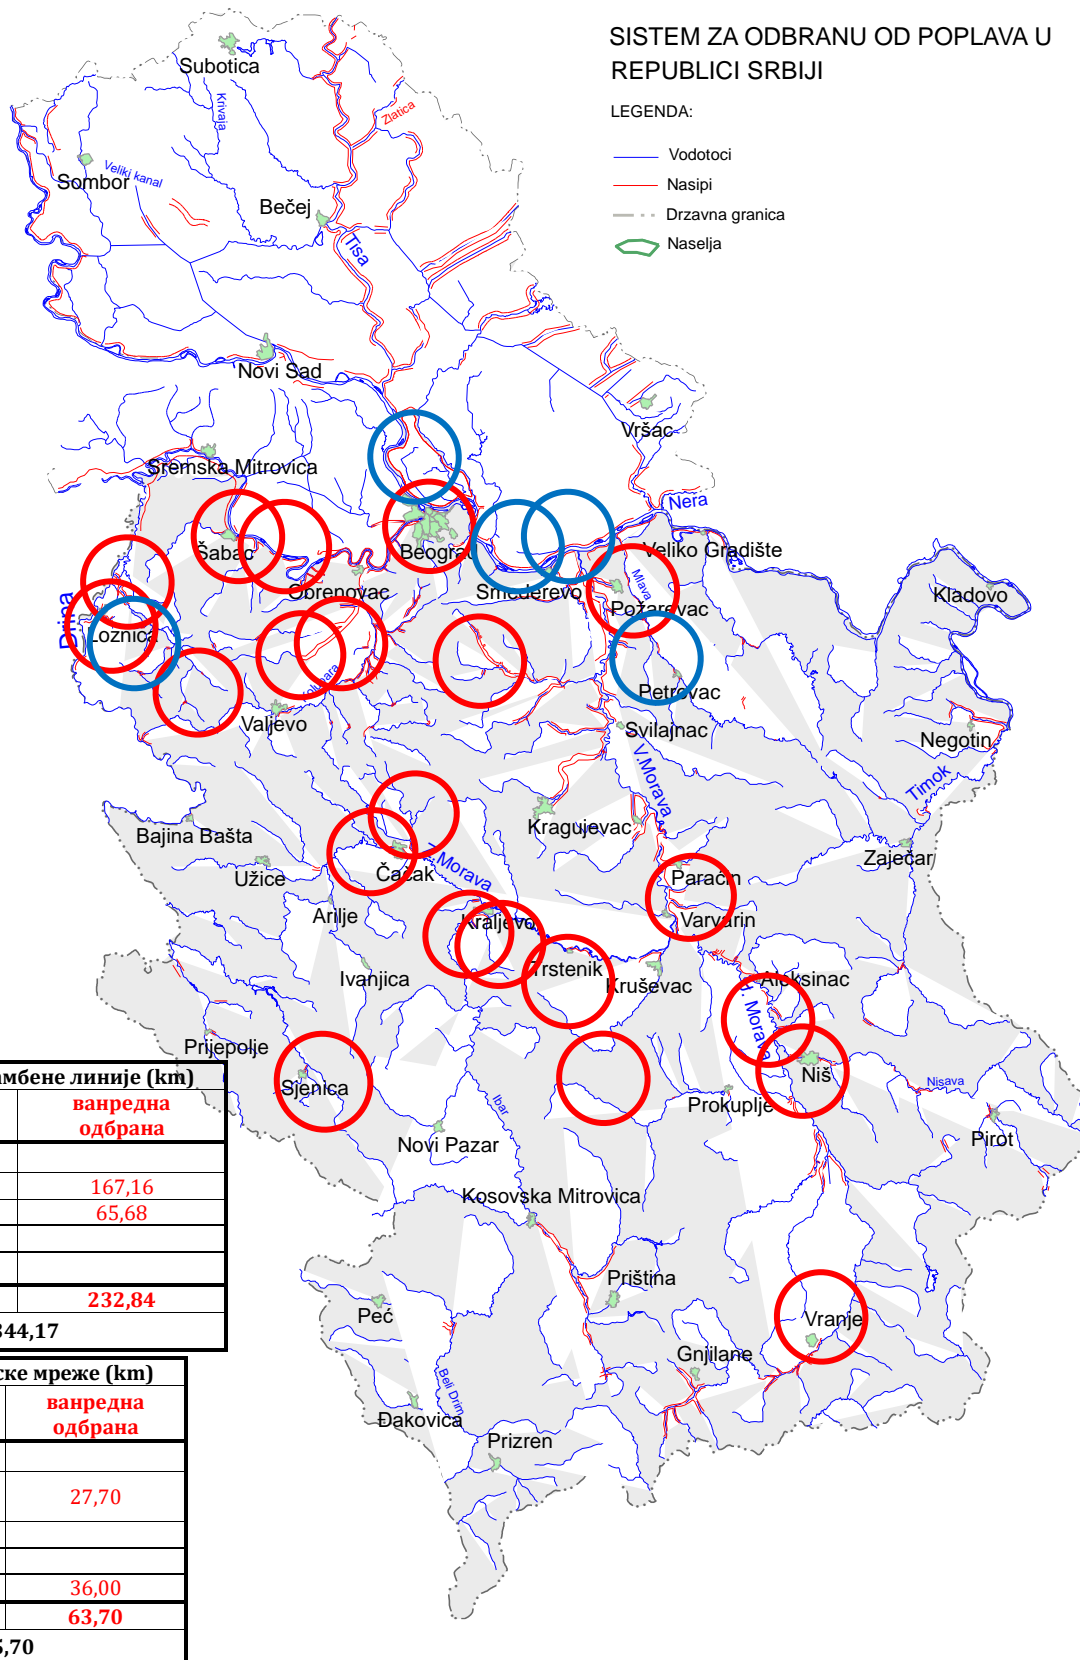

**I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА****СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<b>ВП: Сава</b>					
Сава и Добрава	„Сава - Шабац“	С.4./ С.4.1. и С.4.2.	Владимирици, Шабац	ванредна одбрана	39,31
Церски ободни канал	„Сава - Шабац“	С.4./С.4.3. објекат 1.	Шабац	ванредна одбрана	8,25
Церски ободни канал	„Сава - Шабац“	С.4./С.4.3. објекат 2.	Шабац	ванредна одбрана	27,50
Сава	„Сава - Шабац“	С.4./С.4.4.	Шабац	редовна одбрана	27,98
Дунав	„Београд“	Д.4./Д.4.1.	Београд, Палилула	ванредна одбрана	0,34
Тамнава, Уб и Грачица	„Колубара – Обреновац, Уб“	С.5./С.5.4.		ванредна одбрана	46,00
Тамнава	„Колубара – Обреновац, Уб“	С.5./С.5.5. – објекат 1 и С.5.6. – објекат 1.	Коцељева	ванредна одбрана	6,58
Штира	„Дрина - Лозница“	С.6./С.6.1. – објекти 1. и 3.	Лозница	ванредна одбрана	8,98
Јадар	„Дрина - Лозница“	С.6./С.6.2. – објекти 1., 2. и 3.	Лозница	ванредна одбрана	23,55
Ликодра и Јадар	„Дрина - Лозница“	С.6./С.6.3. – објекти 1. и 2. и С.6.4. – објекат 1.	Крупањ и Осечина	редовна одбрана	12,18
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
Лим и Грабобица	„Лим - Пријепоље“	С.7./С.7.6.	Сјеница	ванредна одбрана	0,75
				<b>Укупно ВП Сава:</b>	<b>207,32</b>
<b>ВП: Дунав</b>					
Дунав и Тамиш	„Панчевачки рит“	Д.6./Д.6.3. и Д.6.4.	Палилула	редовна одбрана	46,00
Дунав и Велика Морава	„Дунав - Смедерево“	Д.3./Д.3.1. и Д.3.2.	Смедерево	редовна одбрана	22,07
Млава	„Дунав - Смедерево“	ДЂ.2./ДЂ.2.7.	Пожаревац	редовна одбрана	3,10
				<b>Укупно ВП Дунав:</b>	<b>71,17</b>
<b>ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим</b>					
Река Велики Луг	„ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“	М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Кочански поток	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“	М.7./М.7.2. – објекат 7.	Ћићевац	ванредна одбрана	8,90
Габровачка река	„НИШАВА – НИШ, ДИМИТРОВГРАД“	М.9./М.9.1. – објекат 5. и 6.	Ниш	ванредна одбрана	12,05
Јужна Морава	„ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ“	М.11. – М.11.3. објекат 4.	Врање	ванредна одбрана	2,30
Ломничка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – мала брана ван ОП	Крушевац	ванредна одбрана	-
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. брана БЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Мусиној реци	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. објекат 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Чемерница	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“	М.13./М.13.1. објекат 4	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				<b>Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим</b>	<b>65,68</b>
				<b>Укупно:</b>	<b>344,17</b>

**УНУТРАШЊЕ ВОДЕ**

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
---------------	----------------	-----	-----------------	-------	-------------

**МП:  
ПОДРИЊСКО-  
КОЛУБАРСКО**

Подрињско Колубарско	„Сава - Шабац“	ПК 11.	Бадовинци, Очаге, Петловача, Змињак, Дуваниште, Слепчевић Рибари, Прњавор Салаш Црнобарски, Клење, Богатић, Дубље, Штитар, Мајур, Шабац, Богосавац и Липолист	редовна одбрана	162,00
Подрињско Колубарско	„Сава - Шабац“	ПК 12.	Мрђеновац, Миокус, Драгојевац	ванредна одбрана	27,70

**МП: БЕОГРАД  
ДУНАВ 1**

Београд Дунав 1	„Панчевачки рит“	БГ Д1 1.	Ковилово, Бесни Фок, Лепушница, Комарева Хумка, Борча, Овча и Крњача	редовна одбрана	100,00
-----------------	------------------	----------	--	--------------------	--------

**МП: ЗАПАДНА  
МОРАВА**

Западна Морава	„Западна Морава - Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
<b>Укупно:</b>					<b>325,70</b>

**НАРЕДБЕ:****Водно подручје Дунав и Сава:**

- **Наредбом бр. 13М (број 22/120)** уводи се **Ванредна одбрана од поплавних** унутрашњих вода дана 02.06.2023. године у 15<sup>00</sup> часова на мелиорационом подручју „Западна Морава“, Водна јединица „Западна Морава – Чачак“ ХМС ЗМ 1., слив Западне Мораве за канале Слатина и Моравац а испуњен Услов В2 из Оперативног плана за ОПУВ и предлог руководиоца ХМС-а.

**Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:**

- Нема нових наредби.

**- ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):****Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

**Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

**II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 03.06.2023.**

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ 7ч
			7ч	промена за 24ч	19ч	
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-18	6	-33	-
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	74	4	70	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	164	-6	169	416
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-117	15	-121	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	98	20	-	3.09
6	Смед. Паланка	Кубршница	88	5	-	-
7	Мајур	Лугомир	55	8	-	2.8
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-137	-8	-	11.2
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	69	-6	-	30.1
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-69	7	-	129
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	7	33	-	158
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	184	13	-	186
13	Власотинце	Власина	66	16	-	19.9
14	Лесковац	Ветерница	61	-2	-	5.99
15	Печењевац	Јабланица	77	12	-	7.73
16	Пепељевац	Топлица	81	8	-	24.8
17	Дољевац	Топлица	95	14	-	37
18	Пирот	Нишава	-14	-18	-	30.8
19	Ниш	Нишава	120	13	-	51
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	438	32	-	135
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-

22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	26	-1	-	-
23	Рашка	Ибар	283	14	-	99.7
24	Лоп. лакат	Ибар	118	1	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	615	-1	-	8850
1	Јамена	САВА	909	-25	-	2756
2	Ср.Митровица	САВА	599	-13	605	3652
3	Шабац	САВА	455	-11	-	-
4	Београд	САВА	477	-7	482	-
5	Радаљ	ДРИНА	219	6	234	592
6	Пријепоље	ЛИМ	127	3	-	163
7	Лешница	Јадар	189	-9	-	46.6
8	Ваљево	КОЛУБАРА	34	-6	-	3.85
9	Словац	КОЛУБАРА	250	13	-	127
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	71	4	-	25.8
11	Дражевац	КОЛУБАРА	346	-12	-	-
12	Боговађа	Љиг	100	-12	-	1.20
13	Коцељева	Тамнава	62	-8	-	3.39
14	Ћеманов мост	Тамнава	289	-12	-	31.4
15	Бездан	ДУНАВ	292	-28	306	2942
16	Богојево	ДУНАВ	393	-30	408	3888
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	400	-23	412	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	405	-19	415	-
19	Земун	ДУНАВ	513	-6	517	-
20	Панчево	ДУНАВ	520	-4	523	-
21	Смедерево	ДУНАВ	615	-1	-	8850
22	В.Градиште	ДУНАВ	792	0	-	-
23	Прахово	Дунав	565	-3	-	-
24	Сента	ТИСА	272	-2	274	637
25	Тител	ТИСА	446	-10	452	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	164	-6	169	416
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-117	15	-121	-
28	Велико Село	Млава	138	2	-	21.2
29	Књажевац	Б.Тимок	68	-6	-	13.1
30	Зајечар	Б.Тимок	-19	3	-	17.5
31	Чокоњар	Тимок	199	-4	-	40.5

### III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

#### Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Лиму је у благом порасту.
- Водостај на Сави је у благом опадању.
- Водостај на Дунаву је у благом опадању.
- Водостај на Млави је у благом порасту.

#### Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом порасту, изузев код Багрдана где је у благом опадању.
- Водостај на Западној Морави је у благом порасту.

### IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

#### Водно подручје Дунав и Сава:

##### Сектор Д.3.:

##### Деоница Д.3.1. објекти 1. и 2. и деоница Д.3.2. објекти 1., 2., 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВПД „Смедерево“ доо, спроводе **осмочасовно дежурство** и предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној јединици „Дунав-Смедерево“, сектор Д.3., Деоница Д.3.1., објекти 1. и 2. На деоницама на којима се спроводе мере редовне одбране од поплава нема негативних појава које би угрозиле одбрамбену линију као и опасности од изливања у брањено подручје. Врши се редован обилазак терена и праћење стања на одбрамбеној линији.

##### Сектор Д.4.:

##### Деоница Д.4.1. објекат: 6. Десни насип и обалоутврда уз Дунав од „куле Небојша“ до „Бастиона Св. Јакова“:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ЈВП „Београдводе“, Београд спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство** и предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној јединици „Београд“, сектор Д.4., деоница Д.4.1. објекат: 6. Десни насип и обалоутврда уз Дунав од „куле Небојша“ до „Бастиона Св. Јакова“. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и ЈВП „Београдводе“ редовно прате стање на терену условљено кретањем водостаја река Дунав и Сава као и стање заштитних водних објеката. Рад пумпи на препумпавању је периодичан у складу са стањем на терену и растом водостаја, а у циљу обарања нивоа „процедних“ вода у зони колског пропуста (испод некадашње пруге) и спречавања плављења брањеног подручја. Стање на заштитном водном објекту на којем су у току мере ванредне одбране од поплава без негативних појава по одбрамбену линију.

## **Сектор Д.6.**

### **Деонице Д.6.3. обекти 1. и 2. и Д.6.4. обекти 1. и 2.:**

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Сибница“ доо, спроводе **осмочасовно дежурство** и предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава (ВЈП „Панчевачки рит“, сектор Д.6., Деоница Д.6.3., обекти 1. и 2. и деоница Д.6.4., обекти 1. и 2). Обавештења о увођењу редовне одбране и упозорења достављена субјектима који имају активности у зони насипа о поштовању забране кретања моторних возила на насипима, као и о прекиду сваке активности у погледу коришћења насипа, баласта, рампи и других водопривредних објеката. На техничким деоницама на којима су у току мере одбране од поплава осматрају се слаба места у зони насипа – објекти који пролазе кроз труп насипа: гасовод, нафтовод, колектор и др., као и места на делу одбрамбене линије где су забележене интервенције у досадашњим одбранама од поплава. Свакодневно се прати хидролошка и метеоролошка ситуација и прогнозе надлежних субјеката. На деоници на којима се спроводе мере редовне одбране од поплава нема негативних појава које би угрозиле одбрамбену линију као и опасности од изливања у брањено подручје, појава водолежи у зони одбрамбене линије евидентирана док је у току редован обилазак терена и праћење стања на одбрамбеној линији уз посебну пажњу на локацијама - slabим местима у зони насипа на инсталације које пролазе кроз труп насипа ( гасовод, нафтовод, колектор и др.).

## **Сектор ДЂ.2.:**

### **Деоница ДЂ.2.7. објекат 1.:**

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће А.Д за водопривреду „Водопривреда“ Пожаревац спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Дунав - Смедерево“, сектор ДЂ.2., деоница ДЂ.2.7., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Нема негативних појава које би угрозиле одбрамбену линију и нема опасности од изливања у брањено подручје.

## **Сектор С.4.:**

### **Деоница С.4.1. објекат 1 и С.4.2. обекти 1, 2, 3 и 4:**

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Сава“, Шабац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној јединици „Сава - Шабац“. На техничким деоницама С.4.1. и С.4.2. обекти 1, 2, 3 и 4. на снази мере ванредне одбране од поплава. У зони заштитног водног објекта на тех. деоници С.4.2. обекти 3 и 4 на водотоку Добрава и даље опадање водостаја и постепена нормализација стања на терену. Имајуће у виду бујични карактер водотока Добрава ниуком случају не допушта умањење будности. Сходно томе надлежне службе ЈВП „Србијаводе“ и ВД „Сава“ – Шабац спроводе мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране. На заштитном водном објекту – насипу Прово – Орлача и даље евидентирана процуривања у већем обиму али и даље без негативних последица по заштитни објекат у смислу испирања материјала. У брањеном делу услед дужег трајања високог водостаја расквашеност насипа присутна уз појаву „водолежи“ у брањеном подручју у природним депресијама.

### **Деоница С.4.3. обекти 1. и 2.:**

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „Сава“ Шабац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Сава - Шабац“, сектор С.4., деоница С.4.3., заштитни објекти 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Водостај у ЦОК-у у значајном опадању и постепена стабилизација на терену. потпуна ангажованост сви расположивих капацитета ЈВП „Србијаводе“ и надлежног водопривредног предузећа ВД „Сава“ „Шабац“ на терену у циљу стабилизације стања и сагледавања евентуалних штета.

### **Деоница С.4.4. обекти 1., 2. и 3.:**

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „Сава“ Шабац спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Сава - Шабац“, сектор С.4., деоница С.4.4., заштитни објекти 1., 2. и 3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Нема негативних појава које би угрозиле одбрамбену линију и нема опасности од изливања у брањено подручје, тенденција стагнације и благог опадања водостаја на реци Сави.

## **Сектор С.5.:**

### **Деоница С.5.4. објекти од 1. до 11.:**

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ПД „Ерозија“ ад из Ваљева спроводе мере ванредне одбране од поплава на водној јединици „Колубара – Обреновац, Уб“, сектор С.5., деоница С.5.4., заштитни објекти 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. и 11. услед анаиласка поплавног таласа као и нових падавина на деоницама на којима су на снази мере одбране од поплава предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У току поподневним и током ноћи између 2 и 3 јуна радници надлежног водопривредног предузећа ПД „Ерозија“ ад Ваљево су вршили препумпавање воде из брањеног подручја. У погону су две пумпе за воду капацитета 350 л/с и 100л/с као и пуница за џакове. Радници и механизација надлежног предузећа су ангажовани на изради „зечјих насипа“. Услед изливања воде узводно од брањеног подручја, вода долази из „залеђа“ брањеног подручја и излива се у атару села Таково и Црвена Јабука на десној обали реке Тамнаве. Тренутно су под водом пољопривредне површине док за сад нема поплавлених стамбених и инфраструктурних објеката, пумпе за воду држе ниво воде на брањеном подручју на истом нивоу. Постављени су џакови у селу Таково током преходна ноћи, док су дежурали скип, камион и багер. Прва пумпа средњег капацитета је започела са препумпавање часова

#### Деоница С.5.5. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ПД „Ерозија“ ад из Ваљева спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Колубара – Обреновац, Уб“, сектор С.5., деоница С.5.5., заштитни објекат 1, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Водостај реке Тамнаве у задњих 24 часова у опадању, ситуација на терену се „смирује“ концентрација поплавног таласа на низводне деонице.

#### Деоница С.5.6. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ПД „Ерозија“ ад из Ваљева спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Колубара – Обреновац, Уб“, сектор С.5., деоница С.5.6., заштитни објекат 1, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Водостај реке Тамнаве у Доњем Црниљеву је у опадању, у току сагледавање стања и евентуалних оштећења на заштитним водним објектима.

#### **Сектор С.6.:**

##### Деоница С.6.1. објекти 1. и 3.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Југокоп-Подриње“ Шабац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.6., деоница С.6.1., заштитни објекти 1. и 3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У току дана значајно опадање водостаја и нормализација стања на терену.

##### Деоница С.6.2. објекти 1., 2. и 3.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Југокоп-Подриње“ Шабац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.6., деоница С.6.2., заштитни објекти 1., 2. и 3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Након интензивних падавина на сливу реке Јадар у задњих 24 часова водостај у опадању имајући у виду бујични карактер водотока. Надлежне стручне службе су у приправности и спроводе активности предвиђене Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

##### Деоница С.6.3. објекти 1. и 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ПД „Ерозија“ ад из Ваљева спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.6., деоница С.6.3., заштитни објекти 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Ниво река Чађавице, Богоштице, Кржаве и Ликодре у Крупњу је у нивоу редовне одбране од поплава са тенденцијом стагнације и благог опадања. У току дана значајно опадање водостаја и нормализација стања на терену. Надлежне стручне службе су у приправности и спроводе активности предвиђене Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

##### Деоница С.6.4. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ПД „Ерозија“ ад из Ваљева спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.6., деоница С.6.4., заштитни објекат 1, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У току дана значајно опадање водостаја и нормализација стања на терену. Надлежне стручне службе су у приправности и спроводе активности предвиђене Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Позитиван ефекат се показао, услед наглог пораста водостаја, радовима који су изведени у претходном периоду на заштитним водним објектима у смислу повећања степена заштите.

#### **Сектор С.7.:**

##### Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д., Ваљево предузимају мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.2. У току су радови на санацији оштећења на регулисаном делу Љубовиће кроз Љубовићу (штета је настала приликом поплаве у јуну 2020. године) на деоници од км. 0+145,33 до км. 0+307,92 рачунато од ушћа реке Љубовиће у Дрину, у циљу стављања у функцију заштитног водног објекта „Регулисано корито реке Љубовиће кроз Љубовићу“.

##### Деоница С.7.6: Сјеница:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће „Хидро - Тан“ доо, огранак Полимље спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу ради довођења заштитних водних објеката у функционално стање.

#### **ХМС ПК 11:**

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење редовне одбране од поплава у времену од 6-18 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену.

#### **ХМС ПК 12:**

Према Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. Оперативна служба (хидрограђевински радници и неопходна механизација) ангажована је на обезбеђењу несметаног течења воде у каналској мрежи. Врше се редовни обиласци. Сви учесници у



одбрани од поплава врше активности предвиђене Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава. Хитном интервенцијом стручних служби ЦС „Прослоп“ јуче у 13.15 h пуштена у рад. У току су интервенције на заштити погонских делова црпне станице за ефектан рад у отежаним хидрометеоролошким условима.

#### **ХМС БГ Д 1 1:**

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење редовне одбране од поплава у времену од 6-18 h, и на црпним станицама од 0-24 h (две смене по 12h). Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. На црпним станицама у погону (ЦС "Јабука", ЦС "Бељарица", ЦС "Овча" и ЦС "Борча") дежурно особље омогућава несметан рад, уз ангажовање механизације према потреби.

#### **Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:**

##### **Сектор М.4.:**

###### **Деоница М.4.3. објекат 1.:**

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Уочено је оштећење левообалног насипа на стационажи km 27+265 реке Велики Луг. Насип је у потпуности прокопан до коте ножице у ширини од 10m', где је деоница постала нефункционална.

##### **Сектор М.7.:**

###### **Деоница М.7.2. објекат 7.:**

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо Ђуприја спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“, на сектору М.7., деоница М.7.2., заштитни објекти 7., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

##### **Сектор М.9.:**

###### **Деоница М.9.1. објекти 5. и 6.:**

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВДП „ЕРОЗИЈА“ доо Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „НИШАВА – НИШ, ДИМИТРОВГРАД“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекти 5. и 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У току је спровођење двадесетчетворочасовног дежурства због оштећења која су регистрована и ако је водостај реке Нишаве је испод границе редовне одбране од поплава.

##### **Сектор М.11.:**

###### **Деоница М.11.3. објекат 4.:**

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА - ВРАЊЕ“, сектор М.11., деоница М.11.3., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

##### **Сектор М.12.**

###### **Деоница М.12.:** мала брана на Јастрепцу

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., на Ломничкој реци, мала брана на Јастрепцу, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

###### **Деоница М.12.2.:** брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „ВОДОВОД“ КРУШЕВАЦ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, именовано предузеће по Оперативном плану за одбрану од поплава за хитне истражне радове и анализе, је завршило истражне радове и израдило техничку документацију за санацију оштећења водозахватне куле на брани Ђелије. Опрема која је инсталирана на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

###### **Деоница М.12.6. објекат 1.:** Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

###### **Деоница М.12.6. објекат 2.:** Западна Морава и Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

### **Сектор М.13.:**

#### **Деоница М.13.1.: објекат 4.**

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо, Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава

#### **ХМСЗМ 1.:**

У току преподневних часова 02.06.2023 након обилних падавина дошло је до изливања воде из основног корита каналске мреже при чему је поплавлено грађевинско и пољопривредно земљишта у насељима Пријевор и Трбушани. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници услед плављења терена (од 15h-02.06.2023 год. до 7h-03.06.2023 год.) је организовано **двадесетчетворочасовно дежурство**. Због превазилажења капацитета протицајног профила канала за одводњавање вршено је црпљење воде из канала у канал за наводњавање деоница Парменац - Трбушани. Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. Након црпљења воде и престанка падавина током јутра 02.06.2023 вода се повукла у корито канала, делови поплавленог терена су и даље под водом.

Главни руководилац одбране од поплава  
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

**Горан Пузовић, дипл.инж.**

#### **Доставити:**

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392