




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/117

Дана: 04.06.2023. год.

БИЛТЕН бр. 117
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
04.06.2023. године

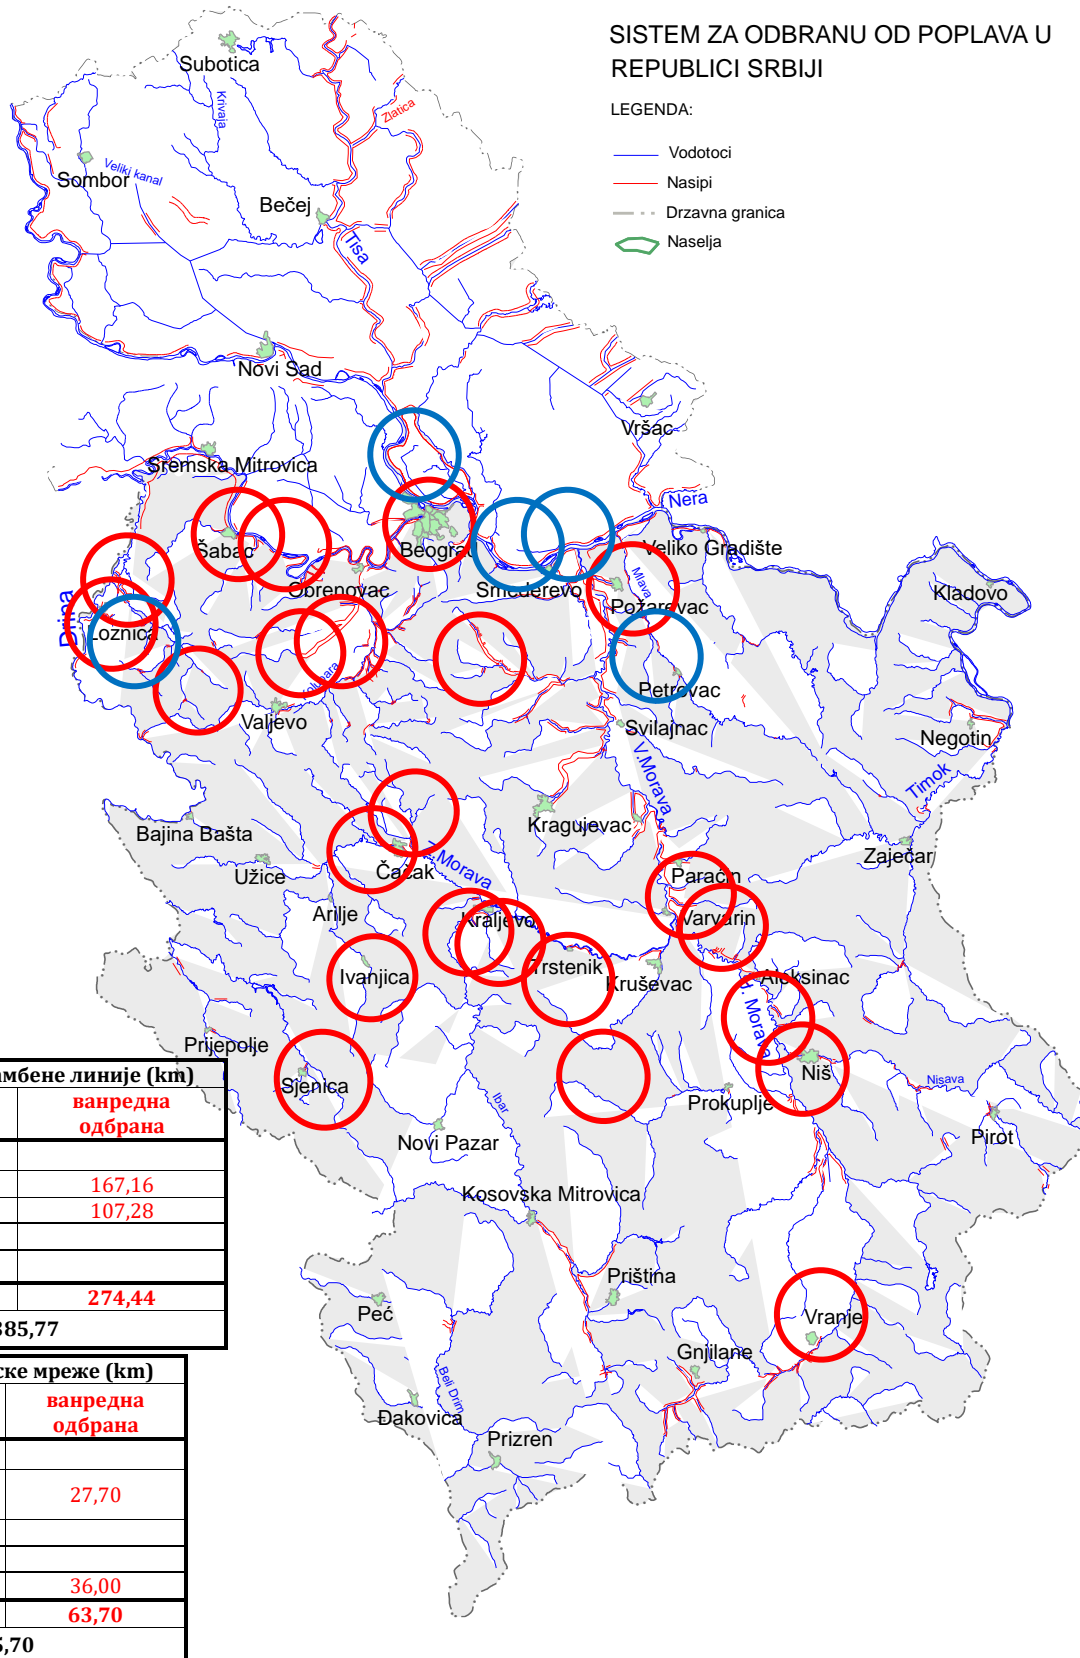

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	71,17	
Сава	40,16	167,16
Морава		107,28
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:	111,33	274,44
УКУПНО:	385,77	

МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		
Подрињско Колубарско	162,00	27,70
Београд Дунав 1	100,00	
Београд Сава 1		
Западна Морава		36,00
Свега:	262,00	63,70
УКУПНО:	325,70	

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Сава и Добрава	„Сава - Шабац“	С.4./ С.4.1. и С.4.2.	Владимирици, Шабац	ванредна одбрана	39,31
Церски ободни канал	„Сава - Шабац“	С.4./С.4.3. објекат 1.	Шабац	ванредна одбрана	8,25
Церски ободни канал	„Сава - Шабац“	С.4./С.4.3. објекат 2.	Шабац	ванредна одбрана	27,50
Сава	„Сава - Шабац“	С.4./С.4.4.	Шабац	редовна одбрана	27,98
Дунав	„Београд“	Д.4./Д.4.1.	Београд, Палилула	ванредна одбрана	0,34
Тамнава, Уб и Грачица	„Колубара – Обреновац, Уб“	С.5./С.5.4.		ванредна одбрана	46,00
Тамнава	„Колубара – Обреновац, Уб“	С.5./С.5.5. – објекат 1 и С.5.6. – објекат 1.	Коцељева	ванредна одбрана	6,58
Штира	„Дрина - Лозница“	С.6./С.6.1. – објекти 1. и 3.	Лозница	ванредна одбрана	8,98
Јадар	„Дрина - Лозница“	С.6./С.6.2. – објекти 1., 2. и 3.	Лозница	ванредна одбрана	23,55
Ликодра и Јадар	„Дрина - Лозница“	С.6./С.6.3. – објекти 1. и 2. и С.6.4. – објекат 1.	Крупањ и Осечина	редовна одбрана	12,18
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
Лим и Грабобица	„Лим - Пријепоље“	С.7./С.7.6.	Сјеница	ванредна одбрана	0,75
				Укупно ВП Сава:	207,32
ВП: Дунав					
Дунав и Тамиш	„Панчевачки рит“	Д.6./Д.6.3. и Д.6.4.	Палилула	редовна одбрана	46,00
Дунав и Велика Морава	„Дунав - Смедерево“	Д.3./Д.3.1. и Д.3.2.	Смедерево	редовна одбрана	22,07
Млава	„Дунав - Смедерево“	ДЂ.2./ДЂ.2.7.	Пожаревац	редовна одбрана	3,10
				Укупно ВП Дунав:	71,17
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Река Велики Луг	„ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“	М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Кочански поток	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“	М.7./М.7.2. – објекат 7.	Ћићевац	ванредна одбрана	8,90
Габровачка река	„НИШАВА – НИШ, ДИМИТРОВГРАД“	М.9./М.9.1. – објекат 5. и 6.	Ниш	ванредна одбрана	12,05
Јужна Морава	„ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ“	М.11. – М.11.3. објекат 4.	Врање	ванредна одбрана	2,30
Ломничка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – мала брана ван ОП	Крушевац	ванредна одбрана	-
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. брана БЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Мусиној реци	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. објекат 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Чемерница	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“	М.13./М.13.1. објекат 4	Балуга	ванредна одбрана	5,30
Река Ношница	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“	М.13./ ван Оперативног плана	МЗ Међуречје, МЗ Ковиље и МЗ Братљево	ванредна одбрана	30,00
Јовановачка река	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“	М.7./М.7.2. – објекти 6. и 8.	Појате, Доњи Катун и Дреновац	ванредна одбрана	11,60
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим	107,28
				Укупно:	385,77

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
МП: ПОДРИЊСКО-КОЛУБАРСКО					
Подрињско Колубарско	„Сава - Шабац“	ПК 11.	Бадовинци, Очаге, Петловача, Змињак, Дуваниште, Слечевих Рибари, Прњавор Салаш Црнобарски, Клење, Богатић, Дубље, Штитар, Мајур, Шабац, Богосавац и Липолист	редовна одбрана	162,00
Подрињско Колубарско	„Сава - Шабац“	ПК 12.	Мрђеновац, Миокус, Драгојевац	ванредна одбрана	27,70
МП: БЕОГРАД ДУНАВ 1					
Београд Дунав 1	„Панчевачки рит“	БГ Д1 1.	Ковилово, Бесни Фок, Лепушница, Комарева Хумка, Борча, Овча и Крњача	редовна одбрана	100,00
МП: ЗАПАДНА МОРАВА					
Западна Морава	„Западна Морава - Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
Укупно:					325,70

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- **Наредбом бр. 14М (број 22/121)** уводи се **Ванредна одбрана од поплава** на реци Ношница дана 03.06.2023. године у 22⁰⁰ часова на Водна јединица „Западна Морава – Чачак“ Сектор М.13. ван Оперативног плана слив Западне Мораве услед обилних падавина и наглог пораста водостаја са тенденцијом даљег раста у сливу реке Ношнице од ушћа у реку Моравицу до Ковиља (манастир Ковиљ) у дужини од 30км чиме су угрожена насеља Месне заједнице Међуречје, Братљево и Ковиље.
- **Наредбом бр. 15М (број 22/122)** уводи се **Ванредна одбрана од поплава** на Јовановачкој реци дана 03.06.2023. године у 23³⁰ часова на Водној јединици „Велика Морава – Ђуприја, Парафин“ Сектор М.7., деоница М.7.2., заш.вод.обј. 6. и 8. услед нивоа на 1,00 метара испод круне насипа уз даљи пораст.

- ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 04.06.2023.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	34	52	-16	-
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	119	45	90	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	223	59	202	550
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-100	17	-120	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	80	-18	-	1.91
6	Смед. Паланка	Кубршница	115	27	-	-
7	Мајур	Лугомир	151	96	-	35.7
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-129	8	-	13.5
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	79	10	-	35.7
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-9	60	-	201
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	23	16	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	217	33	-	227
13	Власотинце	Власина	79	13	-	27.2

14	Лесковац	Ветерница	67	6	-	7.1
15	Печењевац	Јабланица	140	63	-	24.5
16	Пепењевац	Топлица	91	10	-	30.9
17	Дољевац	Топлица	120	25	-	48.9
18	Пирот	Нишава	-14	0	-	30.8
19	Ниш	Нишава	98	-22	-	32.1
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	476	38	-	165
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	79	53	-	-
23	Рашка	Ибар	296	13	-	112
24	Лоп. лакат	Ибар	155	37	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	612	-3	-	8700
1	Јамена	САВА	870	-39	-	2600
2	Ср.Митровица	САВА	576	-23	589	3472
3	Шабац	САВА	437	-18	-	-
4	Београд	САВА	468	-9	473	-
5	Радаљ	ДРИНА	188	-31	230	459
6	Пријепоље	ЛИМ	136	9	-	181
7	Лешница	Јадар	139	-50	-	28.2
8	Ваљево	КОЛУБАРА	37	3	-	4.6
9	Словац	КОЛУБАРА	235	-15	-	117
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	63	-8	-	22
11	Дражевац	КОЛУБАРА	312	-34	-	-
12	Боговађа	Љиг	95	-5	-	.915
13	Коцељева	Тамнава	49	-13	-	2.39
14	Ћеманов мост	Тамнава	166	-123	-	11
15	Бездан	ДУНАВ	266	-26	280	2786
16	Богојево	ДУНАВ	365	-28	380	3678
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	375	-25	386	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	381	-24	393	-
19	Земун	ДУНАВ	502	-11	508	-
20	Панчево	ДУНАВ	511	-9	516	-
21	Смедерево	ДУНАВ	612	-3	-	8700
22	В.Градиште	ДУНАВ	794	2	-	-
23	Прахово	Дунав	544	-21	-	-
24	Сента	ТИСА	271	-1	270	629
25	Тител	ТИСА	429	-17	438	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	223	59	202	550
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-100	17	-120	-
28	Велико Село	Млава	167	29	-	28.3
29	Књажевац	Б.Тимок	100	32	-	25.9
30	Зајечар	Б.Тимок	32	51	-	36.3
31	Чокоњар	Тимок	269	70	-	88.2

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Лиму је у благом порасту.
- Водостај на Сави је у благом опадању.
- Водостај на Дунаву је у благом опадању.
- Водостај на Млави је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом порасту.
- Водостај на Западној Морави је у благом порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор Д.3.:

Деоница Д.3.1. објекти 1. и 2. и деоница Д.3.2. објекти 1., 2., 3. и 4:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВПД „Смедерево“ доо, спроводе **осмочасовно дежурство** и предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној јединици „Дунав-Смедерево“, сектор Д.3., Деоница Д.3.1., објекти 1. и 2. На деоницама на којима се спроводе мере редовне одбране од поплава нема негативних појава које би угрозиле одбрамбену линију као и опасности од изливања у брањено подручје. Врши се редован обилазак терена и праћење стања на одбрамбеној линији.

Сектор Д.4.:

Деоница Д.4.1. објекат: 6. Десни насип и обалоутврда уз Дунав од „куле Небоиша“ до „Бастиона Св. Јакова“:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ЈВП „Београдводе“, Београд спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство** и предузимају све мере и активности у складу са Општим и

Оперативним планом одбране од поплава на водној јединици "Београд", сектор Д.4., деоница Д.4.1. објекат: 6. Десни насип и обалоутврда уз Дунав од „куле Небојша“ до „Бастиона Св. Јакова“. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и ЈВП „Београдводе“ редовно прате стање на терену условљено кретањем водостаја река Дунав и Сава као и стање заштитних водних објеката. Рад пумпи на препумпавању је периодичан у складу са стањем на терену и растом водостаја, водостај Дунава у благом опадању.

Сектор Д.6.

Деонице Д.6.3. објекти 1. и 2. и Д.6.4. објекти 1. и 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Сибница“ доо, спроводе **осмочасовно дежурство** и предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава (ВЈ“Панчевачки рит“, сектор Д.6., Деоница Д.6.3., објекти 1. и 2. и деоница Д.6.4., објекти 1. и 2. Обавештења о увођењу редовне одбране и упозорења достављена субјектима који имају активности у зони насипа о поштовању забране кретања моторних возила на насипима, као и о прекиду сваке активности у погледу коришћења насипа, баласта, рампи и других водопривредних објеката. На техничким деоницама на којима су у току мере одбране од поплава осматрају се слаба места у зони насипа – објекти који пролазе кроз труп насипа: гасовод, нафтовод, колектор и др., као и места на делу одбрамбене линије где су забележене интервенције у досадашњим одбранама од поплава. Свакодневно се прати хидролошка и метеоролошка ситуација и прогнозе надлежних субјеката. На деоници на којима се спроводе мере редовне одбране од поплава нема негативних појава које би угрозиле одбрамбену линију као и опасности од изливања у брањено подручје, појава водолежи у зони одбрамбене линије није евидентирана док је у току редован обилазак терена и праћење стања на одбрамбеној линији уз посебну пажњу на локацијама - slabим местима у зони насипа на инсталације које пролазе кроз труп насипа (гасовод, нафтовод, колектор и др.).

Сектор ДЂ.2.:

Деоница ДЂ.2.7. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће А.Д за водопривреду „Водопривреда“ Пожаревац спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Дунав - Смедерево“, сектор ДЂ.2., деоница ДЂ.2.7., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Нема негативних појава које би угрозиле одбрамбену линију и нема опасности од изливања у брањено подручје.

Сектор С.4.:

Деоница С.4.1. објекат 1 и С.4.2. објекти 1, 2, 3 и 4:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Сава“, Шабац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној јединици "Сава - Шабац". На техничким деоницама С.4.1. и С.4.2. објекти 1, 2, 3 и 4. на снази мере ванредне одбране од поплава. У зони заштитног водног објекта на тех. деоници С.4.2. објекти 3 и 4 на водотоку Добрава и даље опадање водостаја и постепена нормализација стања на терену. Имајуће у виду бујични карактер водотока Добрава ниуком случају не допушта умањење будности. Сходно томе надлежне службе ЈВП „Србијаводе“ и ВД „Сава“ – Шабац спроводе мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране. На заштитном водном објекту – насипу Прово – Орлача и даље евидентирана проциуривања на више локалитета али и даље без негативних последица по заштитни објекат у смислу испирања материјала, изношења материја и др. У брањеном делу услед дужег трајања високог водостаја расквашеност насипа присутна уз појаву „водолежи“ у брањеном подручју у природним депресијама. Услед опадања водостаја реке Саве очекује се постепено укидање одбране од поплава у наредним данима на посединим објектима.

Деоница С.4.3. објекти 1. и 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „Сава“ Шабац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Сава - Шабац“, сектор С.4., деоница С.4.3., заштитни објекти 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Водостај у ЦОК-у у значајном опадању и постепена стабилизација на терену. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредног предузећа ВД „Сава“ „Шабац“ на терену у циљу стабилизације стања и сагледавања евентуалних штета.

Деоница С.4.4. објекти 1., 2. и 3.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „Сава“ Шабац спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Сава - Шабац“, сектор С.4., деоница С.4.4., заштитни објекти 1., 2. и 3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Нема негативних појава које би угрозиле одбрамбену линију и нема опасности од изливања у брањено подручје, тенденција благог опадања водостаја на реци Сави.

Сектор С.5.:

Деоница С.5.4. објекти од 1. до 11.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ПД „Ерозија“ ад из Ваљева спроводе мере ванредне одбране од поплава на водној јединици „Колубара – Обреновац, Уб“, сектор С.5., деоница С.5.4., заштитни објекти 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. и 11. услед анаиласка поплавног таласа. Предузете мере у претходна 24 часова постигла ефекат, опасност од даљег изливања значајно смањена, Тамнава у Убу санасељима Новаци, Брезовица, Совљак, тааково и Црвена јабука у стабилном стању, водостај на ХС Ђеманом мост у знатном опадању (130 cm) успостављено и гравитационо отицање воде кроз пропусте, водоток Кленовица се значајно „повукла“

Деоница С.5.5. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ПД „Ерозија“ ад из Ваљева спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Колубара – Обреновац, Уб“, сектор С.5., деоница С.5.5., заштитни објекат 1, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Водостај реке Тамнаве у задњих 24 часова у знатном опадању, ситуација на терену се „смирује“.

Деоница С.5.6. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ПД „Ерозија“ ад из Ваљева спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Колубара – Обреновац, Уб“, сектор С.5., деоница С.5.6., заштитни објекат 1, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Водостај реке Тамнаве у Доњем Црниљу је у опадању, у току сагледавање стања и евентуалних оштећења на заштитним водним објектима.

Сектор С.6.:

Деоница С.6.1. објекти 1. и 3.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Југокоп-Подриње“ Шабац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.6., деоница С.6.1., заштитни објекти 1. и 3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У току дана стабилизација стања на терену

Деоница С.6.2. објекти 1., 2. и 3.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Југокоп-Подриње“ Шабац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.6., деоница С.6.2., заштитни објекти 1., 2. и 3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Након интензивних падавина на сливу реке Јадар у задњих 24 часова водостај у опадању имајући у виду бујични карактер водотока. Надлежне стручне службе су у приправности и спроводе активности предвиђене Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница С.6.3. објекти 1. и 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ПД „Ерозија“ ад из Ваљева спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.6., деоница С.6.3., заштитни објекти 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Ниво река Чађавице, Богоштице, Кржаве и Ликодре у Крупњу је у нивоу редовне одбране од поплава са тенденцијом благог опадања.

Деоница С.6.4. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ПД „Ерозија“ ад из Ваљева спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.6., деоница С.6.4., заштитни објекат 1, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У току дана значајно опадање водостаја и нормализација стања на терену. Надлежне стручне службе су у приправности и спроводе активности предвиђене Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д., Ваљево предузимају мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.2. У току су радови на санацији оштећења на регулисаном делу Љубовиће кроз Љубовију (штета је настала приликом поплаве у јуну 2020. године) на деоници од км. 0+145,33 до км. 0+307,92 рачунато од ушћа реке Љубовиће у Дрину, у циљу стављања у функцију заштитног водног објекта „Регулисано корито реке Љубовиће кроз Љубовију“.

Деоница С.7.6: Сјеница:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће „Хидро - Тан“ доо, огранак Полимље спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу ради довођења заштитних водних објеката у функционално стање.

ХМС ПК 11:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење редовне одбране од поплава у времену од 6-18 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену.

ХМС ПК 12:

Према Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. Оперативна служба (хидрограђевински радници и неопходна механизација) ангажована је на обезбеђењу несметаног течења воде у каналској мрежи. Врше се редовни обиласци. Сви учесници у одбрани од поплава врше активности предвиђене Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава. Дежурно особље у сталном праћењу погона ЦС „Прослоп“ која је у непрекидном раду, пуним капацитетом.

ХМС БГ Д 1 1:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење редовне одбране од поплава у времену од 6-18 h, и на црпним станицама од 0-24 h (две смене по 12h). Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. На црпним станицама у погону (ЦС "Јабука", ЦС "Бељарица", ЦС "Овча" и ЦС "Борча") дежурно особље омогућава несметан рад, уз ангажовање механизације према потреби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Уочено је оштећење левообалног насипа на стационажи km 27+265 реке Велики Луг. Насип је у потпуности прокопан до коте ножице у ширини од 10m', где је деоница постала нефункционална.

Сектор М.7.:

Деоница М.7.2. објекат 7:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо Ђуприја спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“, на сектору М.7., деоница М.7.2., заштитни објекти 7., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекти 5. и 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВДП „ЕРОЗИЈА“ доо Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „НИШАВА – НИШ, ДИМИТРОВГРАД“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекти 5. и 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У току је спровођење двадесетчетворочасовног дежурства због оштећења која су регистрована и ако је водостај реке Нишаве је испод границе редовне одбране од поплава.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.3. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава - Врање“, сектор М.11., деоница М.11.3., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.: мала брана на Јастрепцу

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., на Ломничкој реци, мала брана на Јастрепцу, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ КРУШЕВАЦ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, именовано предузеће по Оперативном плану за одбрану од поплава за хитне истражне радове и анализе, је завршило истражне радове и израдило техничку документацију за санацију оштећења водозахватне куле на брани Ђелије. Опрема која је инсталирана на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 2.: Западна Морава и Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1.: објекат 4.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо, Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК“, сектор М.13., деоница

М.13.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава

Сектор М.7.:

Деоница М.7.2. објекти 6. и 8.:

Од механизације присутно је камион кипер са песком, нисконосећа приколица и багер. Довежено је 2.500 празних џакова. Нису извођени радови. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо Ђуприја спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Велика Морава – Ђуприја, Параћин“, на сектору М.7., деоница М.7.2., заштитни објекти 6. и 8., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13. ван Оперативног плана:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо, Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница ван Оперативног плана, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава

ХМС ЗМ 1.:

У току дана вршено је повремено црпљење воде из канала у канал за наводњавање деоница Парменац - Трбушани. Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену.

Главни руководиоца одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководиоца одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководиоца центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководиоца центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392